

1.5米迴旋加速器D型盒骨架打熔情况报导

中国科学院近代物理研究所加速器室

1.5米迴旋加速器正式投入运行半年后，发生一起D型盒铝骨架打坏事故。事故前的运行条件是频宽比为5，在第一组透镜前的7A靶上的流强是30微安。

在发生事故时，曾发现真空恶化，束流不稳，偏转板电压下降等现象。打坏的位置在左D型盒上盖内 O^0 方向，距中心290—340毫米处。在损坏部位的下部，熔化了的铝形成高度为40毫米的铝堆，在切割板入口刀刃下角打掉了5毫米的尖角（见图）。

发生这次事故的原因尚未断定。中心面位置偏高，被聚焦不够，电聚焦面与磁聚焦面过分分开，从而引起垂直振荡加剧等有可能是事故的原因。在这方面作过如下一些实验：

1. 变动D型盒电压值 D型盒电压从75千伏降至30千伏时，安装在原被打熔铝骨架位置上的石英管亮度基本相同，但最亮点向大半径方向移动。若将石英管抬高，并使电压从75千伏变到85千伏，则亮度将显著减少。

2. 移动D型盒上下位置 将原从离子源方向伸入的探测靶头换成石英管竖条，用石英管发亮情况来观察束流的垂直分布。这个石英管竖条可沿半径方向移动。当同时上移两个D型盒时，在垂直石英管上的亮度显著增加，亮点中心上移；同时下移两D型盒时，亮点中心下移。


3. 提高中心磁场强度 原来工作磁场为14450高斯，测量结果表明，这时在半径为290—320毫米处束流的损失极多，只有在200毫米半径处束流的一半。若将磁场提高到14770高斯，则该处束流仅比半径为200毫米处束流降低约20%。再增强磁场，该处束流损失又显著增大。

4. 离子源位置的影响 从实验结果来看，对于每一个磁场强度都有一个能获得较大束流的离子源位置。因此离子源的位置对束流有显著的影响。

对磁中心面曾进行过测量。但由于仪器本身的困难，尚未得到较为确定的数据。辅助绕阻对束流的垂直分布影响不显著。

我们打算在今年大修期间，继续进行此项工作，从而断定发生事故的原因。

为了避免同类事故发生，已经缩小了离子源喷口的尺寸，由 2×20 毫米减为 2×10 毫米，并随时注意观察在原骨架打熔处所装的石英管的发光情况。自1965年第二季度以来，未出现过类似事故。

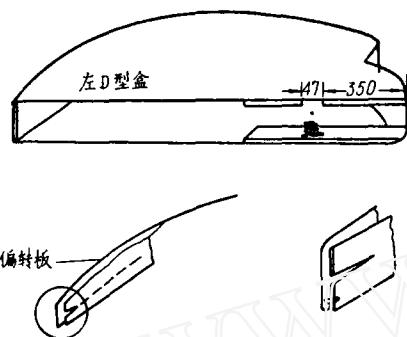

左D型盒骨架打熔情况
1——左D型盒；2——偏转板打坏情况。