



# 传感器原理与工程应用

*Principle and Application of Sensors*

## 第4章 电感式传感器·线位移及尺寸测量

电子工业出版社



## 本章内容

- 4.1 自感式传感器
- 4.2 差动变压器式传感器
- 4.3 涡流传感器
- 4.4 感应同步器
- 4.5 线位移及尺寸测量基本知识
- 4.6 电感式位移传感器
- 4.7 其它线位移及尺寸测量传感器



## 绪 论

电感式传感器是利用线圈自感 (*self-inductance of coils*) 或互感 (*mutual inductance of coils*) 的改变来实现测量的一种装置。可以测量位移、振动、压力、流量、比重等参数。

电感式传感器的核心部分是可变的自感或互感，在将被测量转换成线圈自感或互感的变化时，一般要利用磁场作为媒介或利用铁磁体的某些现象。这类传感器的主要特征是具有电感绕组。

习惯上讲的电感式传感器通常指自感式传感器 (变磁阻式 *reluctance variation sensors*)，而互感式传感器由于它利用变压器原理，又往往做成差动式，故称作差动变压器 (*linear variable differential transformers(LVDTs)*)。此外，利用涡流原理的电涡流式传感器 (*Eddy current sensors*)、利用材料压磁效应 (*Piezo-magnetic effect*) 的压磁式传感器、利用平面绕组互感原理的感应同步器 (*Inductosyn*) 等，亦属电感式传感器。



### 特 点

(1) 工作可靠、寿命长；

(2) 灵敏度高、分辨率高；

位移:  $0.01 \mu\text{m}$ ; 角度  $0.1''$ ; 输出信号强, 电压灵敏度可达数百  $\text{mV/mm}$ 。

(3) 精度高、线性好；

在几十  $\mu\text{m}$  到数百  $\text{mm}$  的位移范围内, 输出特性的线性度较好, 且比较稳定。非线性误差:  $0.05\% \sim 0.1\%$ ;

(4) 性能稳定、重复性好。

不足: 存在交流零位信号, 不宜于高频动态测量。



## 4. 1 自感式(变磁阻)传感器

### 4.1.1 工作原理


$$\Delta x \rightarrow \Delta \delta \rightarrow \Delta R_M \rightarrow \Delta L$$

*self-inductance of coil is:*

$$L = \frac{N\Phi}{I} = \frac{N}{I} \cdot \frac{IN}{R_M} = \frac{N^2}{R_M}$$

式中:  $N$ —number of turns

$R_M$ ——reluctance

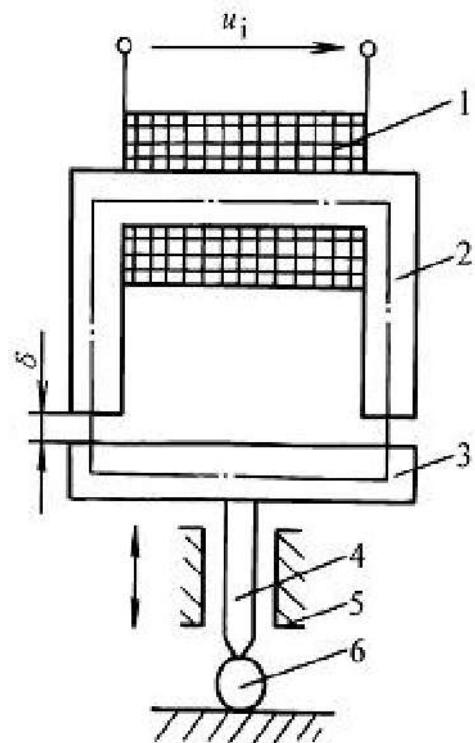

1—线圈 *coil* ;  
2—铁芯 *Magnetic core* ;  
3—衔铁 *Moving core*



## Part A 电感式传感器

因为气隙较小( $0.1 \sim 1\text{mm}$ )，所以，认为气隙磁场是均匀的，若忽略磁路铁损，则磁路总磁阻为：

$$R_m = \sum_{i=1}^n \frac{l_i}{\mu_i S_i} + \frac{2\delta}{\mu_0 S} \approx \frac{2\delta}{\mu_0 S}$$

铁芯磁导率远大于空气的磁导率，因此铁芯磁阻远较气隙磁阻小

线圈自感 $L$ 为：


$$L = \frac{N^2}{R_m} \approx \frac{N^2}{2\delta} = \frac{\mu_0 N^2 S}{2\delta}$$

分类：


- 变气隙厚度 $\delta$ 的电感式传感器；
- 变气隙面积 $S$ 的电感式传感器；
- 变铁芯磁导率 $\mu$ 的电感式传感器；




## 自感式电感传感器常见的形式

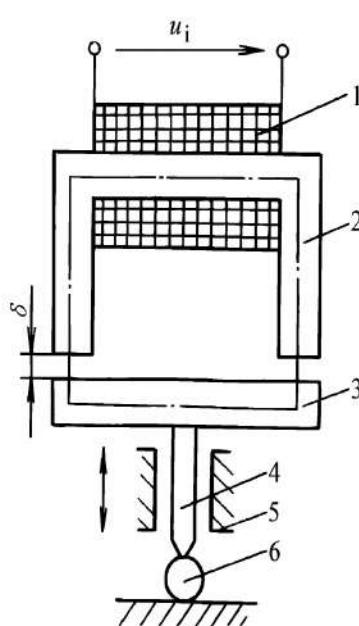

a) 变气隙式

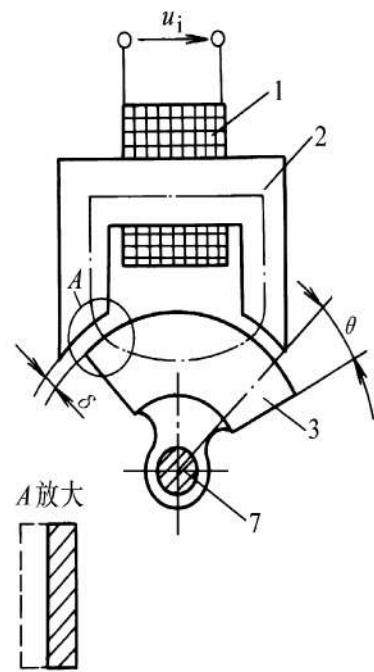

b) 变截面式

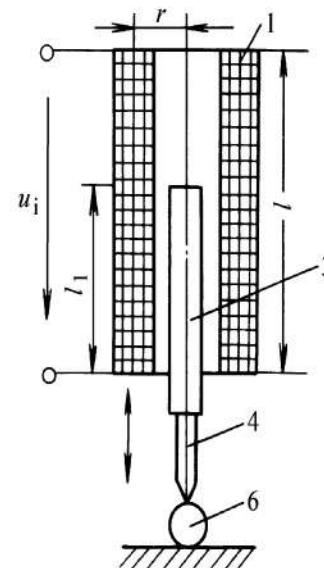

c) 螺线管式


1—线圈 *coil* ; 2—铁芯 *Magnetic core* ; 3—衔铁 *Moving core*



## 4. 1. 2 电感计算与输出特

$$L = \frac{\mu_0 S N^2}{2\delta}$$

$L=f(\delta)$  为非线性关系。当  $\delta=0$  时,  $L$  为  $\infty$ , 考虑导磁体的磁阻, 当  $\delta=0$  时, 并不等于  $\infty$ , 而具有一定的数值, 在  $\delta$  较小时其特性曲线如图中虚线所示。如移动衔铁使面积  $S$  改变, 从而改变  $L$  值时, 则  $L=f(S)$  的特性曲线为一直线。

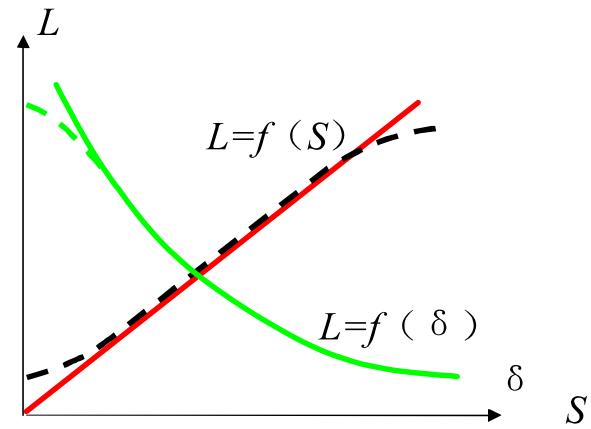



## Part A 电感式传感器

### 1. 变气隙式自感传感器

如图，传感器初始电感量为：


$$L_0 = \frac{\mu_0 S N^2}{2\delta_0}$$

传感器工作时，若衔铁移动使气隙增加 $\Delta\delta$ ，则电感减小，变化量为 $\Delta L$ ：

$$\Delta L = L - L_0 = \frac{\mu_0 S N^2}{2(\delta_0 + \Delta\delta)} - \frac{\mu_0 S N^2}{2\delta_0} = L_0 \frac{-\Delta\delta}{\delta_0 + \Delta\delta}$$

自感的相对变化量为：

$$\frac{\Delta L}{L_0} = \frac{-\Delta\delta}{\delta_0 + \Delta\delta} = -\frac{\Delta\delta}{\delta_0} \frac{1}{1 + \Delta\delta/\delta_0}$$

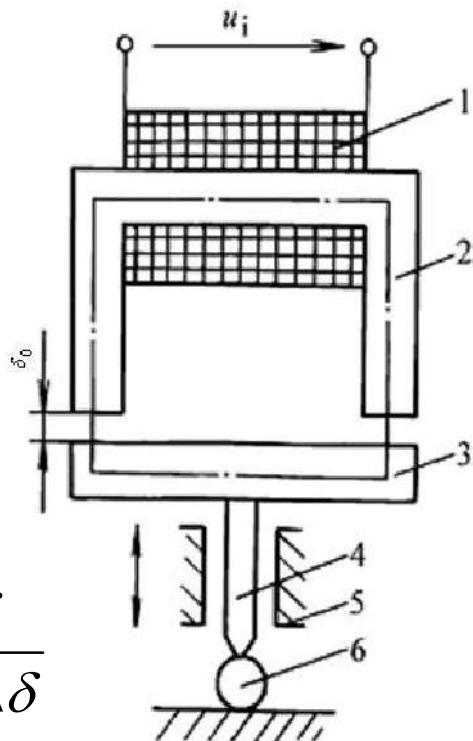



## Part A 电感式传感器

一般， $\left|\frac{\Delta\delta}{\delta_0}\right| \ll 1$ ，则上式可由泰勒级数展开成级数形式为

$$\frac{\Delta L}{L_0} = -\frac{\Delta\delta}{\delta_0} \left[ 1 - \frac{\Delta\delta}{\delta_0} + \left(\frac{\Delta\delta}{\delta_0}\right)^2 - \left(\frac{\Delta\delta}{\delta_0}\right)^3 \dots \right]$$

将上式作线性处理，忽略高次项，可得自感变化与气隙变化成近似线性关系：

$$\frac{\Delta L}{L_0} \approx -\frac{\Delta\delta}{\delta_0}$$

变气隙式自感传感器的灵敏度为

$$K = \left| \frac{\Delta L/L_0}{\Delta\delta} \right| = \frac{1}{\delta_0}$$

可见，灵敏度K随初始气隙的增大而减小



## Part A 电感式传感器

非线性误差为：

$$\gamma = \frac{\left| \frac{\Delta\delta}{\delta_0} \right|^2}{\left| \frac{\Delta\delta}{\delta_0} \right|} = \left| \frac{\Delta\delta}{\delta_0} \right| \times 100\%$$

非线性误差随  $\frac{\Delta\delta}{\delta_0}$  的增大而增大

采用图示差动变隙式电感传感器，可以减小非线性，提高灵敏度。

差动变隙式自感传感器的电感变化量为：

$$\Delta L = L_1 - L_2 = \frac{\mu_0 S N^2}{2(\delta_0 + \Delta\delta)} - \frac{\mu_0 S N^2}{2(\delta_0 - \Delta\delta)} = -2L_0 \frac{\Delta\delta}{\delta_0} \frac{1}{1 - (\Delta\delta/\delta_0)^2}$$



## Part A 电感式传感器

差动式电感传感器的电感相对变化量为：

$$\frac{\Delta L}{L_0} = -2 \frac{\Delta \delta}{\delta_0} \frac{1}{1 - (\Delta \delta / \delta_0)^2}$$

当  $\left| \frac{\Delta \delta}{\delta_0} \right| \ll 1$  上式展开成泰勒级数：

$$\frac{\Delta L}{L_0} = -2 \frac{\Delta \delta}{\delta_0} \left[ 1 + \left( \frac{\Delta \delta}{\delta_0} \right)^2 + \left( \frac{\Delta \delta}{\delta_0} \right)^4 + \dots \right]$$

忽略高次项，可得：

$$\frac{\Delta L}{L_0} = -2 \frac{\Delta \delta}{\delta_0}$$

差动变隙式自感传感器的灵敏度为

$$K = \left| \frac{\Delta L / L_0}{\Delta \delta} \right| = \frac{2}{\delta_0}$$

非线性误差为


$$\gamma = \frac{\left| \frac{\Delta \delta}{\delta_0} \right|^3}{\left| \frac{\Delta \delta}{\delta_0} \right|} = \left| \frac{\Delta \delta}{\delta_0} \right|^2 \times 100\%$$



## Part A 电感式传感器

- ① 差动式自感传感器的灵敏度比单线圈传感器提高一倍
- ② 差动式自感传感器非线性失真小，如当  $\Delta \delta / \delta = 10\%$  时，单线圈  $\gamma < 10\%$ ；而差动式的  $\gamma < 1\%$
- ③ 采用差动式传感器，还能抵消温度变化、电源波动、外界干扰、电磁吸力等因素对传感器的影响

- 1 线圈 I 自感特性曲线；
- 2 线圈 II 自感特性曲线；
- 3 线圈 I 与 II 差动自感特性曲线；
- 4 差动电桥输出电压一位移特性曲线

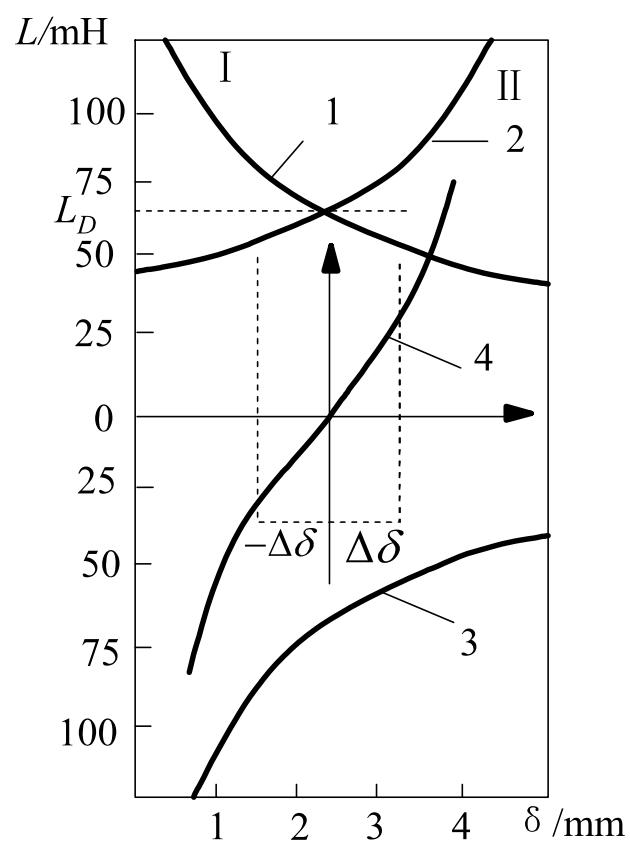




# 气隙减小或增大同样值时自感变化相同吗？

## 注意！

- ①当气隙 $\delta$ 发生变化时，自感的变化与气隙变化均呈非线性关系，其非线性程度随气隙相对变化 $\Delta\delta/\delta$ 的增大而增加；
- ②气隙减少 $\Delta\delta$ 所引起的自感变化 $\Delta L_1$ 与气隙增加同样 $\Delta\delta$ 所引起的自感变化 $\Delta L_2$ 并不相等，即 $\Delta L_1 > \Delta L_2$ ，其差值随 $\Delta\delta/\delta$ 的增加而增大。

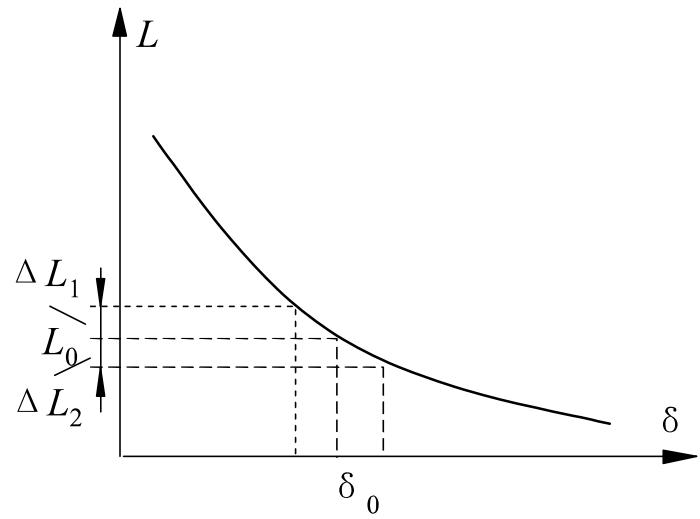




## 2. 螺线管型电感传感器


有单线圈和差动式两种结构形式。

单线圈螺管型传感器的主要元件为一只螺管线圈一根圆柱形铁芯及磁性套筒。传感器工作时，因铁芯在线圈中伸入长度的变化，引起线圈泄漏路径中磁阻的变化，从而使线圈自感发生变化。

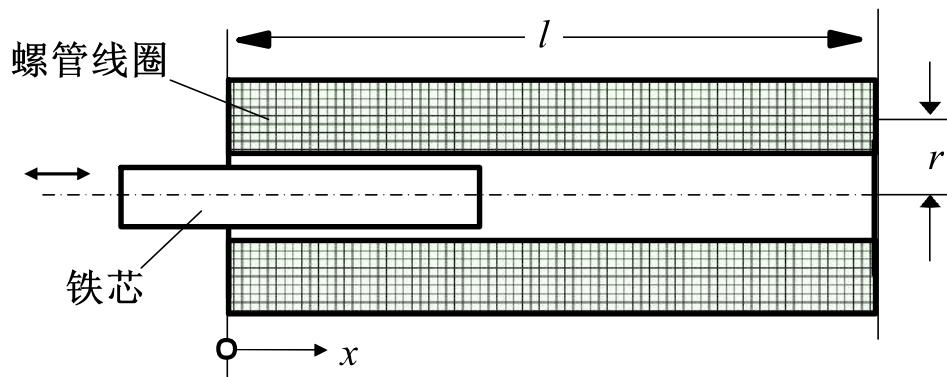

单线圈螺管型传感器结构图

# Part A 电感式传感器

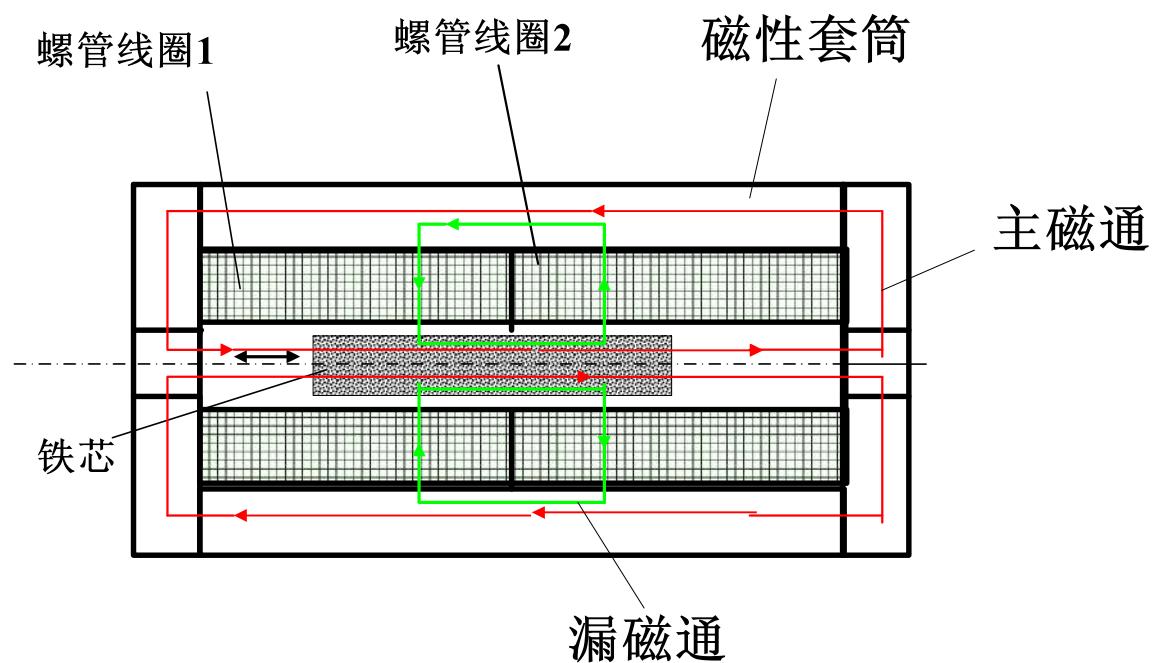


差动螺管型传感器结构图



## Part A 电感式传感器

螺管式自感传感器根据其磁路结构，磁通主要由两部分组成：磁通沿轴向贯穿整个线圈后闭合的为 主磁通；另外经铁芯侧面气隙闭合的侧磁通称为漏磁通。铁芯在开始插入 ( $x=0$ ) 或几乎离开线圈时的灵敏度，比铁芯插入线圈的  $1/2$  长度时的灵敏度小得多。这说明只有在线圈中段才有可能获得较高的灵敏度，并且有较好的线性特性。

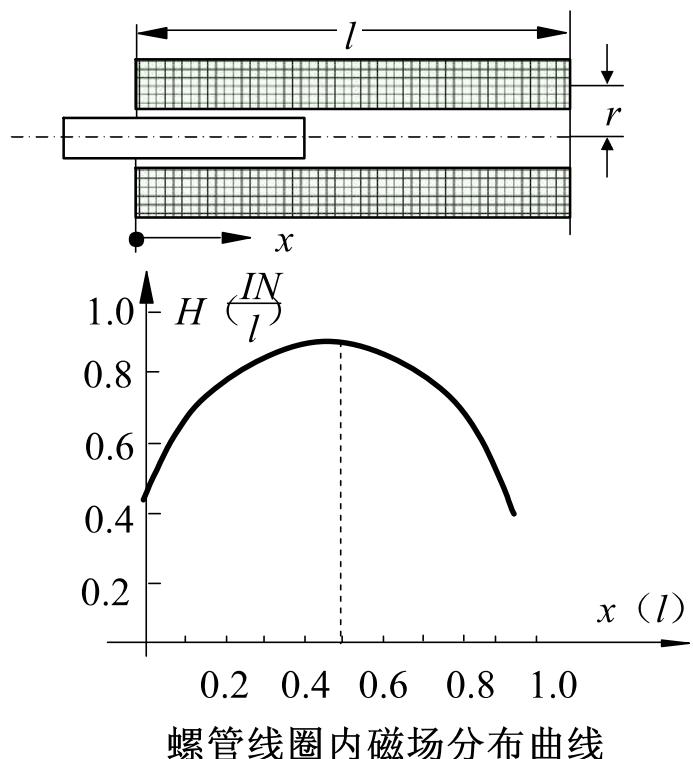



## Part A 电感式传感器


设螺管线圈全长为  $l$ , 内径为  $r$ , 匝数为  $N$ , 通电电流强度为  $I$ 。沿轴线任意一点  $P$  的磁场强度  $H$  为:

$$H_l = \frac{IN}{2l} \left( \frac{l-x}{\sqrt{(l-x)^2 + r^2}} + \frac{x}{\sqrt{x^2 + r^2}} \right)$$

为简化分析, 设螺管线圈的长径比  $l/r \gg 1$ , 则可认为螺管线圈内磁场强度分布均匀, 线圈中心处的磁场强度为:

$$H = \frac{IN}{l}$$

则空心螺管线圈的电感为:

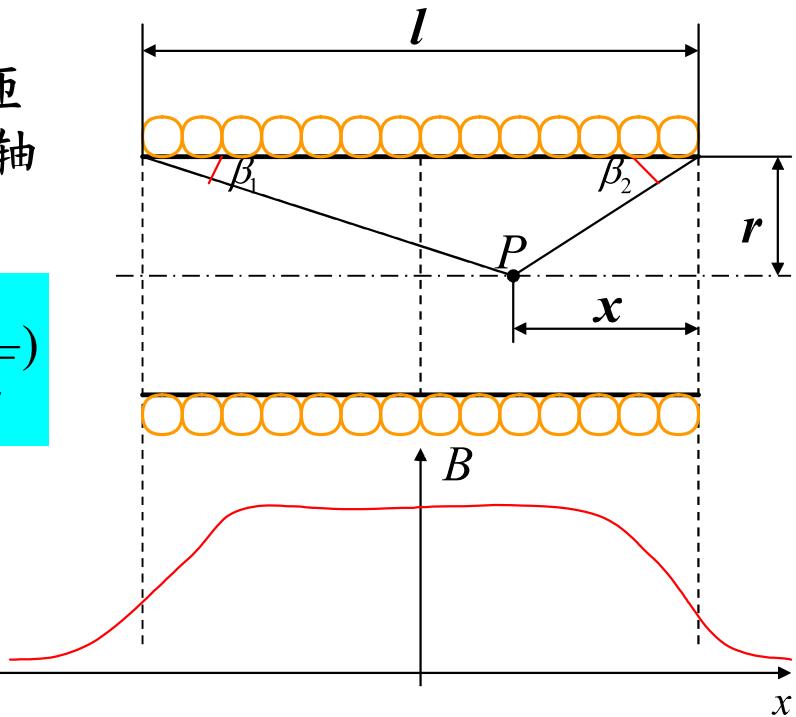

$$L_0 = \frac{N\Phi}{I} = \frac{NBS}{I} = \frac{\mu_0 N^2 \pi r^2}{l}$$



## Part A 电感式传感器

当线圈插有铁芯时，由于铁芯是铁磁性材料，使插入部分的磁阻下降，故磁感强度B增大，电感值增加。

设铁芯长度与线圈长度相同，铁芯半径为  $r_e$ ，线圈所包围横截面上的磁通量由两部分组成：铁芯所占截面的磁通量和气隙的磁通量，总磁通量为：

$$\Phi_a = \mu_0 \mu_r H \pi r_e^2 + \mu_0 H \pi (r^2 - r_e^2) = \mu_0 H \pi [r^2 + (\mu_r - 1)r_e^2]$$

线圈电感增大为：

$$L = \frac{N\Phi_a}{I} = \frac{\mu_0 \pi N^2 [r^2 + (\mu_r - 1)r_e^2]}{l}$$

如果铁芯长度  $l_e$  小于线圈长度  $l$ ，则线圈电感为

$$L = \frac{\mu_0 \pi N^2 [lr^2 + (\mu_r - 1)l_e r_e^2]}{l^2}$$



## Part A 电感式传感器

当 $l_e$ 增加 $\Delta l_e$ 时，线圈电感增大 $\Delta L$ ，则

$$L + \Delta L = \frac{\mu_0 \pi N^2 [lr^2 + (\mu_r - 1)(l_e + \Delta l_e)r_e^2]}{l^2}$$

电感变化量为

$$\Delta L = \frac{\mu_0 \pi N^2 r_e^2 (\mu_r - 1) \Delta l_e}{l^2}$$

电感的相对变化量为


$$\frac{\Delta L}{L} = \frac{\Delta l_e}{l_e} \cdot \frac{1}{1 + \left( \frac{1}{\mu_r - 1} \right) \cdot \frac{l}{l_e} \cdot \left( \frac{r}{r_e} \right)^2}$$

可以看出，若被测量与 $\Delta l_e$ 成正比，则 $\Delta L$ 与被测量也成正比。实际中，由于线圈长度有限，线圈磁场强度分布并不均匀，输入量与输出量之间的关系是非线性的。



## Part A 电感式传感器

为了提高灵敏度与线性度，常采用差动螺管式自感传感器。图 (b) 中  $H=f(x)$  曲线表明：为了得到较好的线性，铁芯长度取  $0.6l$  时，则铁芯工作在  $H$  曲线的拐弯处，此时  $H$  变化小。这种差动螺管式自感传感器的测量范围为  $(5 \sim 50)\text{mm}$ ，非线性误差在  $0.5\%$  左右。

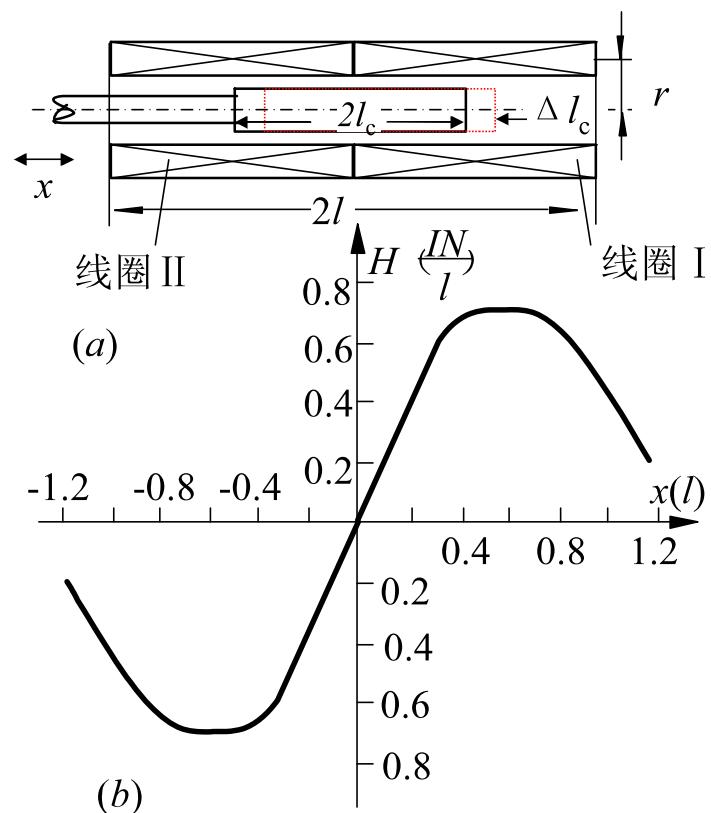



### 4.1.3 电感传感器等效电路

(1) 铜损电阻 $R_c$  
$$R_c = \frac{4\rho_c l N}{\pi d^2}$$


(2) 涡流损耗电阻 $R_e$

$$R_e = \frac{U_L^2}{P_e} = \frac{4L^2 I_L^2 k \rho_i}{h^2 B_m^2 V}$$

(3) 磁滞损耗电阻 $R_h$

$$R_h = 3\pi^2 L^2 I_L^2 f / (\alpha \mu_0 S l / H_m^3)$$

(4) 并联寄生电容 $C$

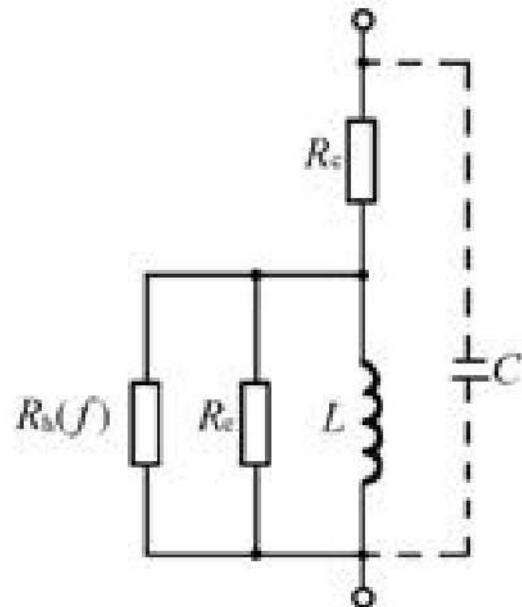



## 4.1.4 自感式传感器的信号调节电路

### 1. 变压器电桥

图中A点的电压为:  $U_A = E \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2}$

图中B点的电压为:  $U_B = \frac{E}{2}$

输出电压:


$$U_0 = U_A - U_B = E \left( \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} - \frac{1}{2} \right)$$

讨论:

(1) 当铁芯处于中间位置时,  $Z_1 = Z_2 = Z$ , 这时  $U_0 = 0$ , 电桥平衡;

(2) 当铁芯向下移动时, 下面线圈的阻抗增加,  $Z_2 = Z + \Delta Z$ , 上面线圈的阻抗减小,  $Z_1 = Z - \Delta Z$  得:

$$\dot{U}_0 = \left( \frac{Z + \Delta Z}{2Z} - \frac{1}{2} \right) \dot{E} = \frac{\Delta Z}{2Z} \dot{E} = \frac{\dot{E}}{2} \cdot \frac{\Delta R_s + j\omega \Delta L}{R_s + j\omega L}$$

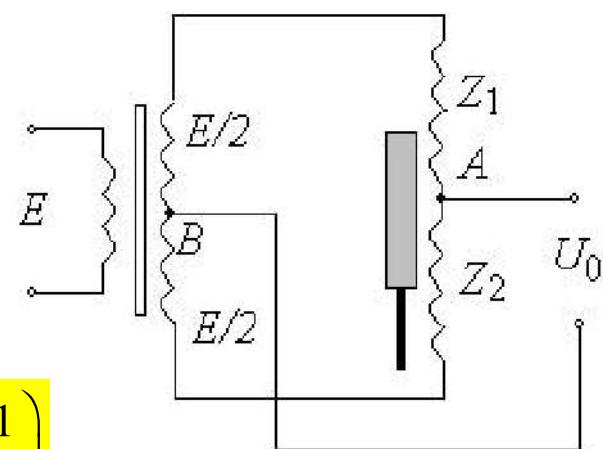



## Part A 电感式传感器

幅值为:  $U_O = \frac{\sqrt{\omega^2 \Delta L^2 + \Delta R_s^2}}{2\sqrt{R_s^2 + (\omega L)^2}} E \approx \frac{\omega \Delta L}{2\sqrt{R_s^2 + (\omega L)^2}} E$

反之, 当铁芯向上移动同样大小的距离时,  $Z_2 = Z - \Delta Z$ ,  $Z_1 = Z + \Delta Z$ ,  
得:

$$U_0 = E \left( \frac{Z - \Delta Z}{2Z} - \frac{1}{2} \right) = -\frac{E}{2} \frac{\Delta Z}{Z}$$


输出电压幅值为:  $U_O = \frac{-\omega \Delta L}{2\sqrt{R_s^2 + (\omega L)^2}} E$

两种情况的输出电压大小相等, 方向相反, 由于  $E$  是交流电压,  
所以输出电压  $U_0$  在输入到指示器前必须先进行整流、滤波。




## Part A 电感式传感器

### 2. 带相敏整流的交流电桥

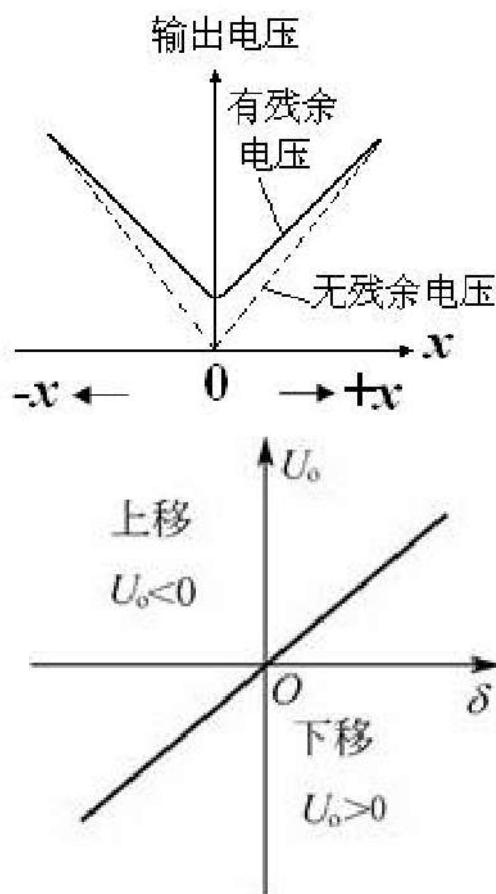

由于电路结构不完全对称，当输入电压中包含有谐波时，输出端在铁芯位移为零时将出现残余电压，称之为零点残余电压。采用相敏整流电路可以消除零点残余电压、判别衔铁位移的方向、改善线性度。






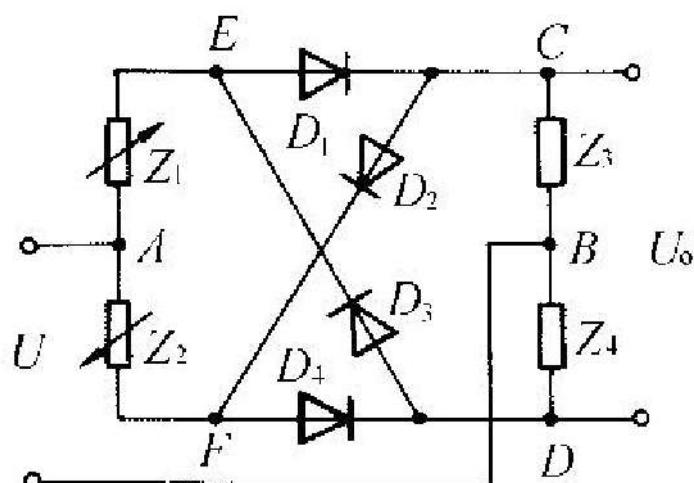


电子工业出版社

## 4. 1. 5 影响传感器精度的因素分析

1. 电源电压和频率波动的影响
2. 温度变化的影响
3. 非线性特性的影响
4. 输出电压与电源电压之间的相位差
5. 零位误差的影响


## 4.2 差动变压器式传感器(LVDTs)

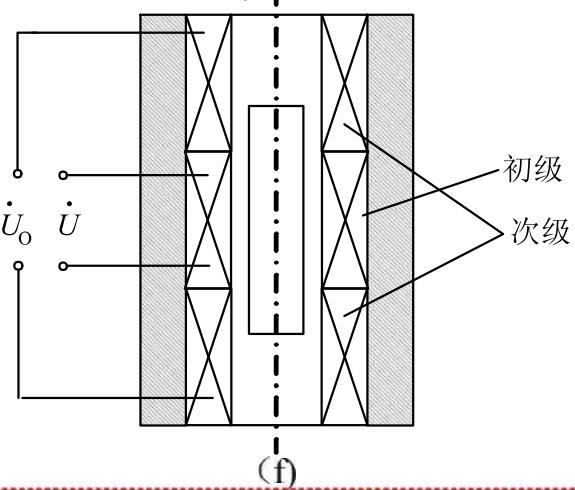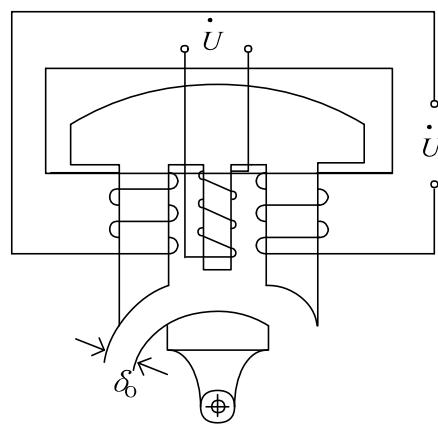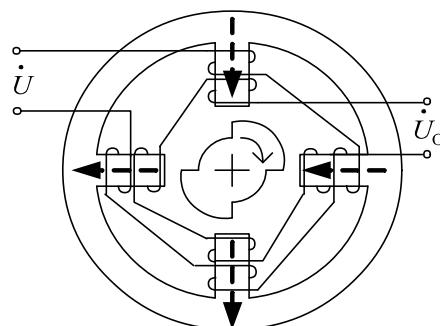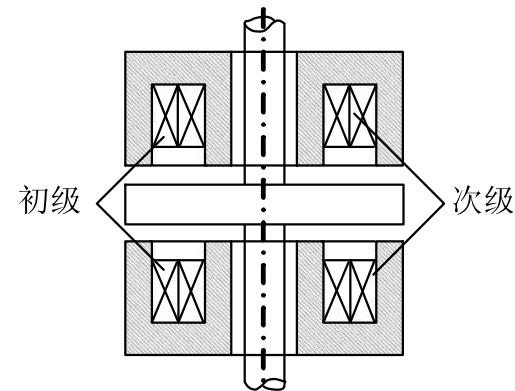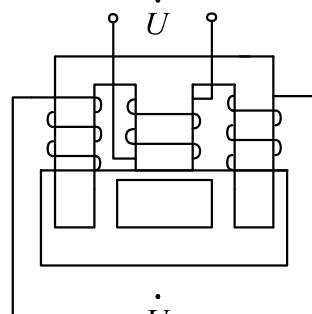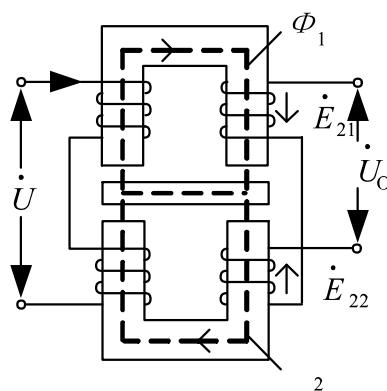



## 4.2.1 螺管形差动变压器

基本元件有衔铁、初级线圈、次级线圈和线圈框架等。初级线圈作为差动变压器激励用，相当于变压器的原边，而次级线圈由结构尺寸和参数相同的两个线圈反相串接而成，相当于变压器的副边。螺管形差动变压器根据初、次级排列不同有二节式、三节式、四节式和五节式等形式。

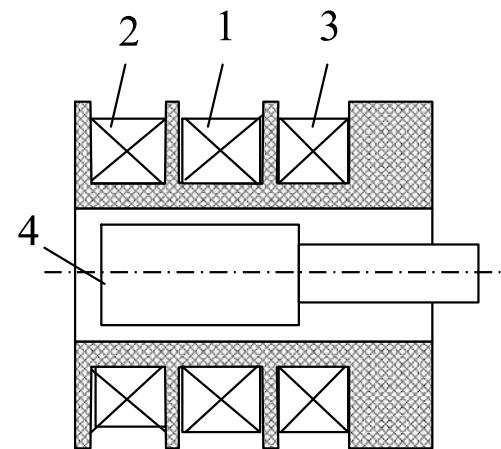


1 初级线圈;2.3次级线圈;4衔铁






## Part A 电感式传感器

三节式的零点电位较小，二节式比三节式灵敏度高、线性范围大，四节式和五节式改善了传感器线性度。

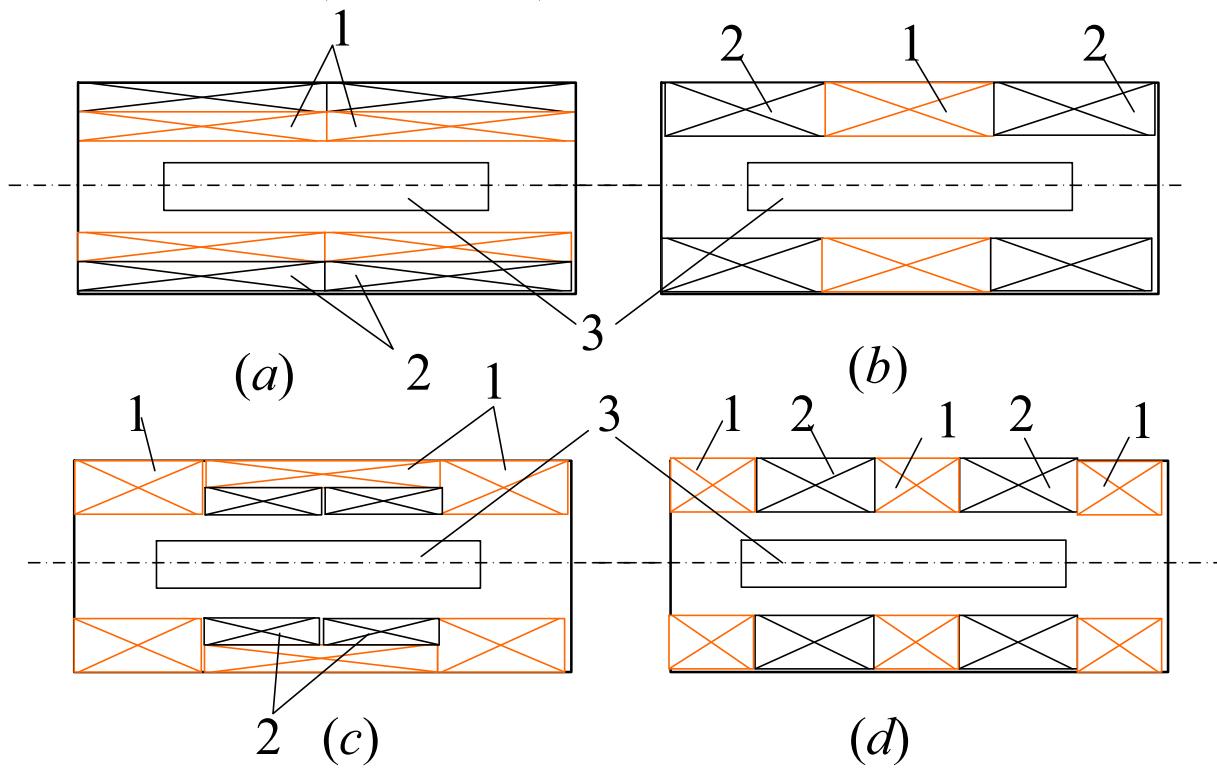

# Part A 电感式传感器

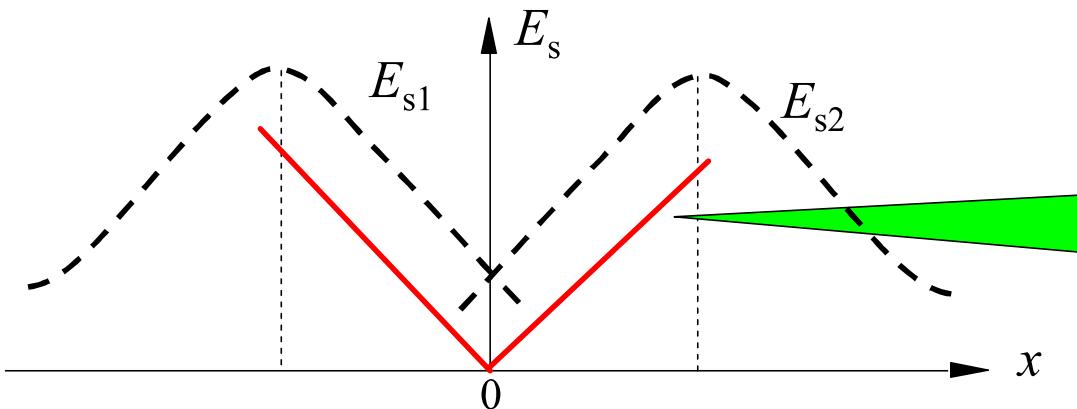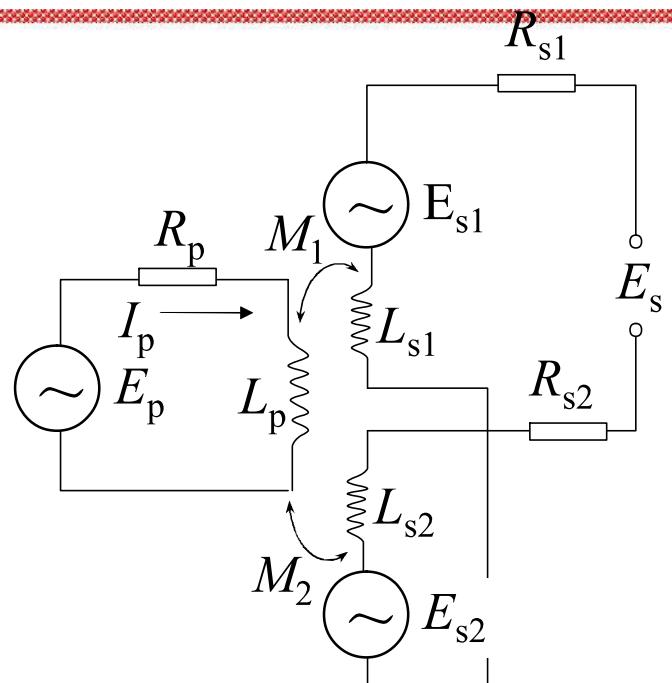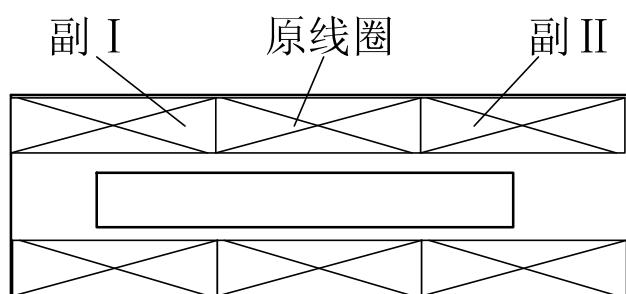

差动变压器输出电势与衔铁位移的关系。  
其中  $x$  表示衔铁偏离中心位置的距离。



## Part A 电感式传感器

设初级线圈的复数电流值为：

$$\dot{I}_P = \frac{\dot{E}_P}{R_P + j\omega L_P}$$


输出电压：

$$\dot{E}_S = \dot{E}_{S1} - \dot{E}_{S2} = M_1 \frac{d\dot{I}_P}{dt} - M_2 \frac{d\dot{I}_P}{dt}$$

将电流  $\dot{I}_P$  写成复指数形式：

$$\dot{I}_P = I_{PM} e^{-j\omega t}$$

则  $\frac{d\dot{I}_P}{dt} = -j\omega I_{PM} e^{-j\omega t} = -j\omega \dot{I}_P$

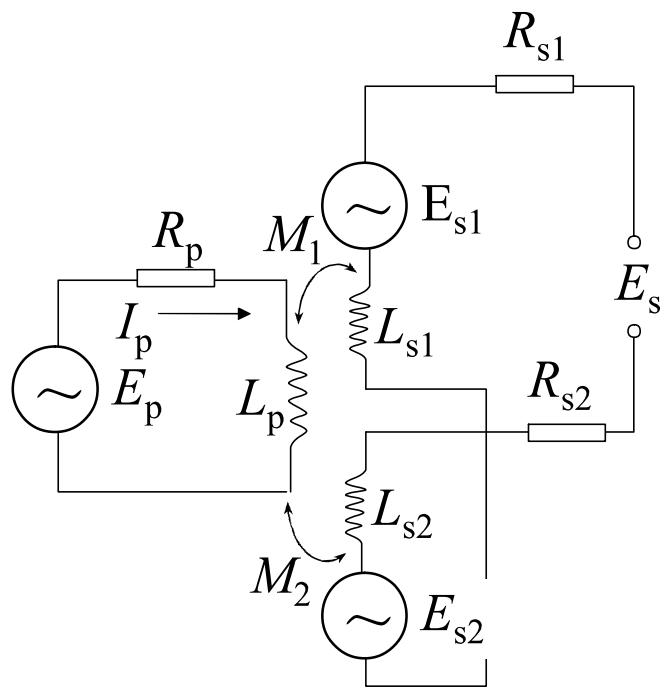



## Part A 电感式传感器

则输出电压为：

$$\dot{E}_S = -j\omega(M_1 - M_2)\dot{I}_P = \frac{-j\omega(M_1 - M_2)\dot{E}_P}{R_P + j\omega L_P}$$

### 讨论：

(1) 磁芯处于中间平衡位置时，互感  $M_1 = M_2 = M$ ，则  $E_S = 0$ ；

(2) 磁芯上升时， $M_1 = M + \Delta M$ ， $M_2 = M - \Delta M$ ，则

$$E_S = 2\omega\Delta M E_P / \sqrt{R_P^2 + (\omega L_P)^2}$$

(3) 磁芯下降时， $M_1 = M - \Delta M$ ， $M_2 = M + \Delta M$ ，则

$$E_S = -2\omega\Delta M E_P / \sqrt{R_P^2 + (\omega L_P)^2}$$



## 4.2.3 差动变压器特性分析

### (1) 灵敏度

定义: 差动变压器在单位电压激励下, 铁芯移动单位距离时的输出电压; 单位: V/mm/V; **如何提高灵敏度?**

### (2) 频率特性

$$\dot{E}_S = -j\omega \frac{2\Delta M \dot{E}_P}{R_P + j\omega L_P} \approx -\frac{2\dot{E}_P}{L_P} \Delta M$$

应用时激磁频率一般在400Hz到5kHz的范围内选择。



### (3) 线性范围

一般差动变压器的线性范围约为线圈骨架长度的1/10~1/4。




## (4) 温度特性

差动变压器的使用温度通常为80℃

## (5) 零位残余电压及其补偿

当差动变压器的衔铁处于中间位置时，理想条件下其输出电压为零。但实际上，当使用桥式电路时，在零点仍有一个微小的电压值(从零点几mV到数十mV)存在，称为**零点残余电压**。如图是扩大了的零点残余电压的输出特性。零点残余电压的存在造成零点附近的不灵敏区；零点残余电压输入放大器内会使放大器末级趋向饱和，影响电路正常工作等。

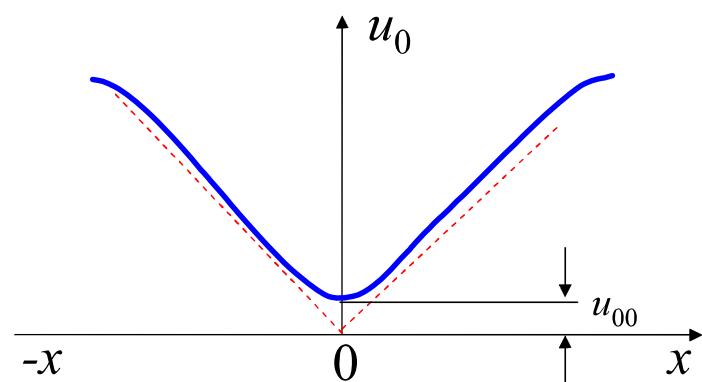



## 零点残余电压产生原因：

① **基波分量**。由于差动变压器两个次级绕组不可能完全一致，因此它的等效电路参数（互感 $M$ 、自感 $L$ 及损耗电阻 $R$ ）不可能相同，从而使两个次级绕组的感应电势数值不等。又因初级线圈中铜损电阻及导磁材料的铁损和材质的不均匀，线圈匝间电容的存在等因素，使激励电流与所产生的磁通相位不同。

② **高次谐波**。高次谐波分量主要由导磁材料磁化曲线的**非线性**引起。由于磁滞损耗和铁磁饱和的影响，使得激励电流与磁通波形不一致产生了非正弦（主要是三次谐波）磁通，从而在次级绕组感应出非正弦电势。另外，激励电流波形失真，因其内含高次谐波分量，这样也将导致零点残余电压中有高次谐波成分。




消除零点残余电压方法：

(1) 从设计和工艺上保证结构对称性

为保证线圈和磁路的对称性，首先，要求提高加工精度，线圈选配成对，采用磁路可调节结构。其次，应选高磁导率、低矫顽力、低剩磁感应的导磁材料。并应经过热处理，消除残余应力，以提高磁性能的均匀性和稳定性。由高次谐波产生的因素可知，磁路工作点应选在磁化曲线的线性段。

(2) 选用合适的测量线路

采用相敏检波电路不仅可鉴别衔铁移动方向，而且把衔铁在中间位置时，因高次谐波引起的零点残余电压消除掉。如图，采用相敏检波后衔铁反行程时的特性曲线由1变到2，从而消除了零点残余电压。

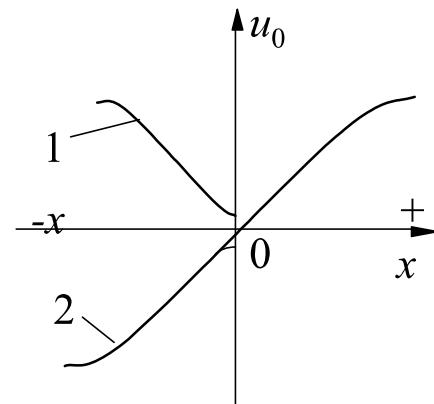


相敏检波后的输出特性



### (3) 采用补偿线路

①由于两个次级线圈感应电压相位不同，并联电容可改变其一的相位，也可将电容C改为电阻，如图(a)。由于R的分流作用将使流入传感器线圈的电流发生变化，从而改变磁化曲线的工作点，减小高次谐波所产生的残余电压。图(b)中串联电阻R可以调整次级线圈的电阻分量。

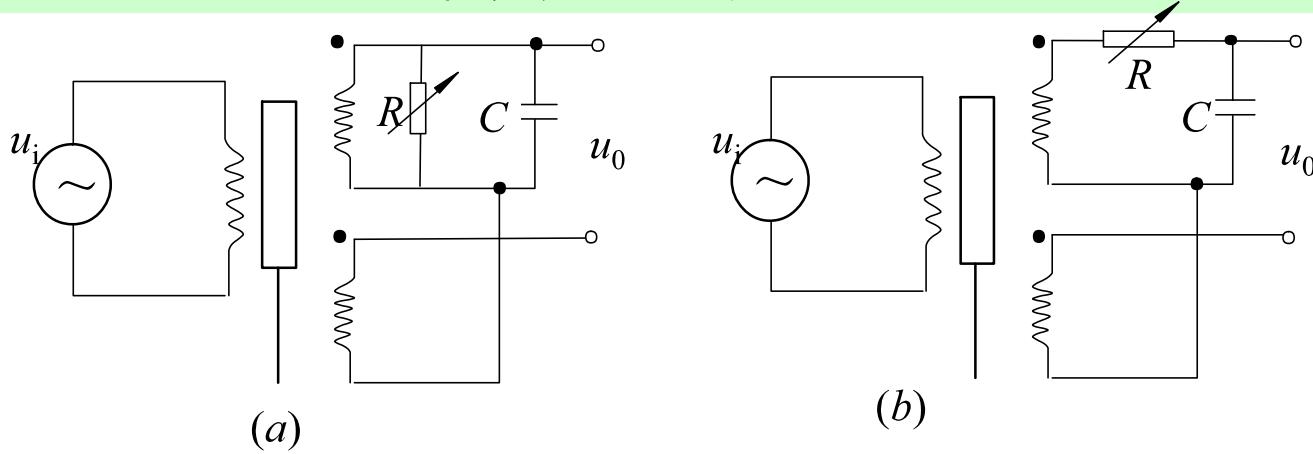


调相位式残余电压补偿电路





## Part A 电感式传感器

②并联电位器W用于电气调零，改变两次级线圈输出电压的相位，如图所示。电容C( $0.02 \mu F$ )可防止调整电位器时使零点移动。

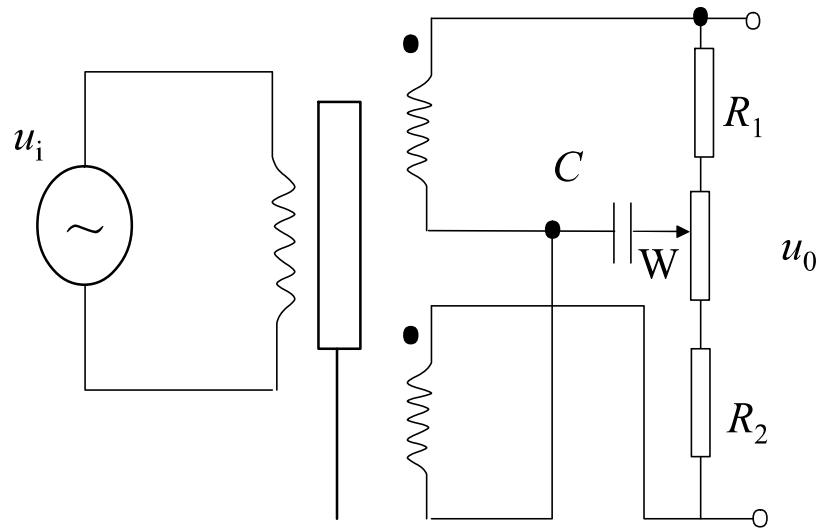

电位器调零点残余电压补偿电路

③ 接入  $R_0$  (几百  $k\Omega$ ) 或  
补偿线圈  $L_0$  (几百匝)。  
绕在差动变压器的初级  
线圈上以减小负载电  
压，避免负载不是纯电  
阻而引起较大的零点残  
余电压。电路如图。

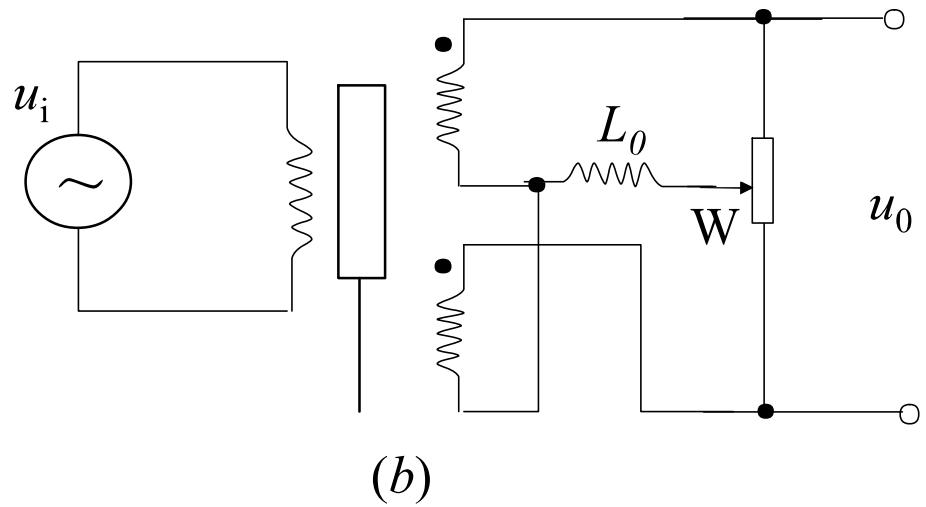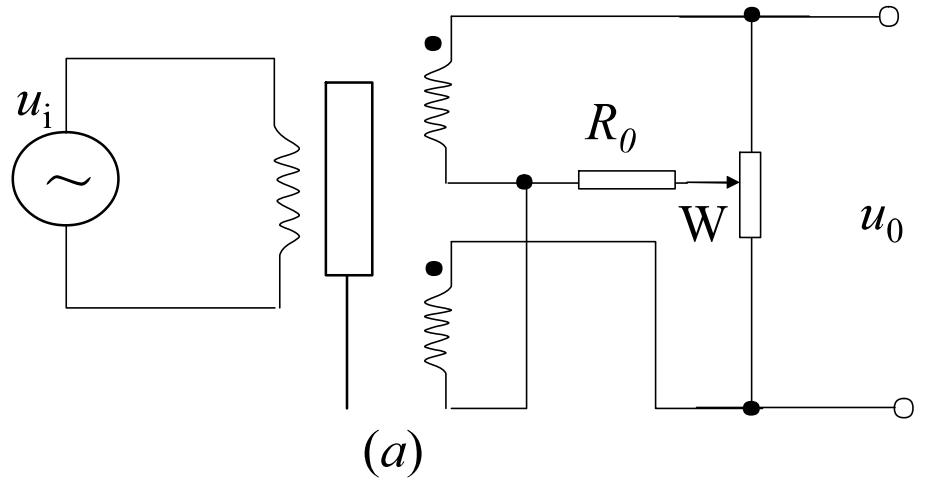

$R$ 或 $L$ 补偿电路




## 4. 2. 4差动变压器的测量电路


### 1. 差动整流电路

根据半导体二级管单向导通原理进行解调的。如传感器的一个次级线圈的输出瞬时电压极性，在 $f$ 点为“+”， $e$ 点为“-”，则电流路径是 $fgdche$ （参看图a）。反之，如 $f$ 点为“-”， $e$ 点为“+”，则电流路径是 $ehdcgf$ 。可见，无论次级线圈的输出瞬时电压极性如何，通过电阻 $R$ 的电流总是从 $d$ 到 $c$ 。同理可分析另一个次级线圈的输出情况。输出的电压波形见图（b），其值为 $U_{SC}=e_{ab}+e_{cd}$ 。

在f点为“+”，则电流路径是 $fgdche$   
 (参看图a)。反之，如f点为“-”，  
 则电流路径是 $ehdcgf$ 。

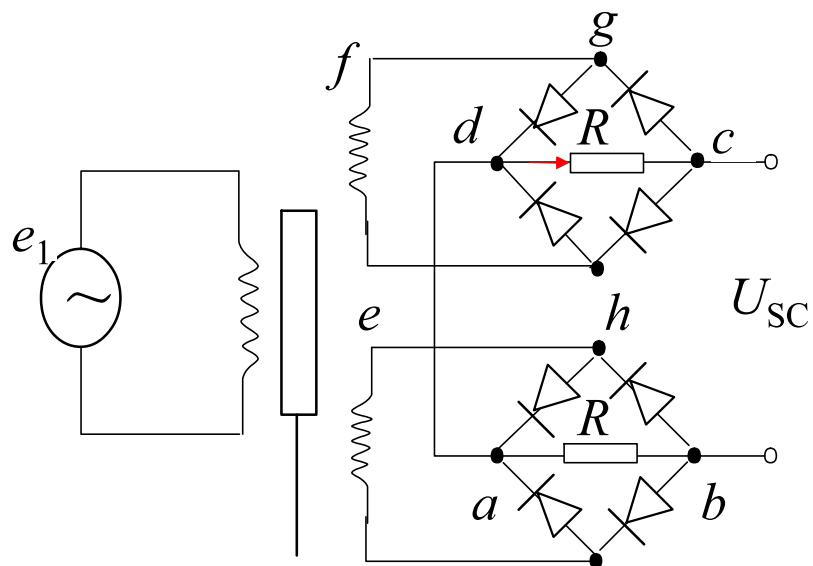

(a)

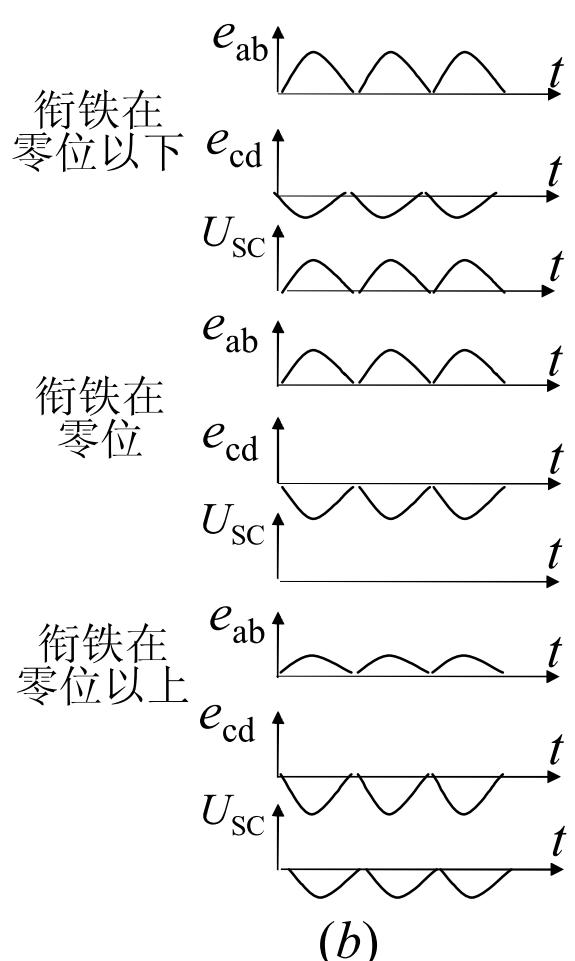

全波整流电路和波形图

## 2、相敏检波电路

容易做到输出平衡，便于阻抗匹配。图中调制电压 $e_r$ 和 $e$ 同频，经移相器使 $e_r$ 和 $e$ 保持同相或反相，且满足 $e_r \gg e$ 。调节电位器R可调平衡，图中电阻 $R_1=R_2=R_0$ ，电容 $C_1=C_2=C_0$ ，输出电压为 $U_{CD}$ 。

当铁芯在中间时， $e=0$ ，只有 $e_r$ 起作用，输出电压 $U_{CD}=0$ 。若铁芯上移， $e \neq 0$ ，设 $e$ 和 $e_r$ 同相位，由于 $e_r \gg e$ ，故 $e_r$ 正半周时 $D_1$ 、 $D_2$ 仍导通，但 $D_1$ 回路内总电势为 $e_r + e$ ，而 $D_2$ 回路内总电势为 $e_r - e$ ，故回路电流 $i_1 > i_2$ 输出电压 $U_{CD}=R_0(i_1-i_2) > 0$ 。当 $e_r$ 负半周时，

$$U_{CD}=R_0(i_4-i_3)>0,$$


因此铁芯上移时

输出电压 $U_{CD}>0$ 。

当铁芯下移时， $e$ 和 $e_r$ 相位相反。

同理可得 $U_{CD}<0$ 。

由此可见，该电路能判别铁芯移动的方向。

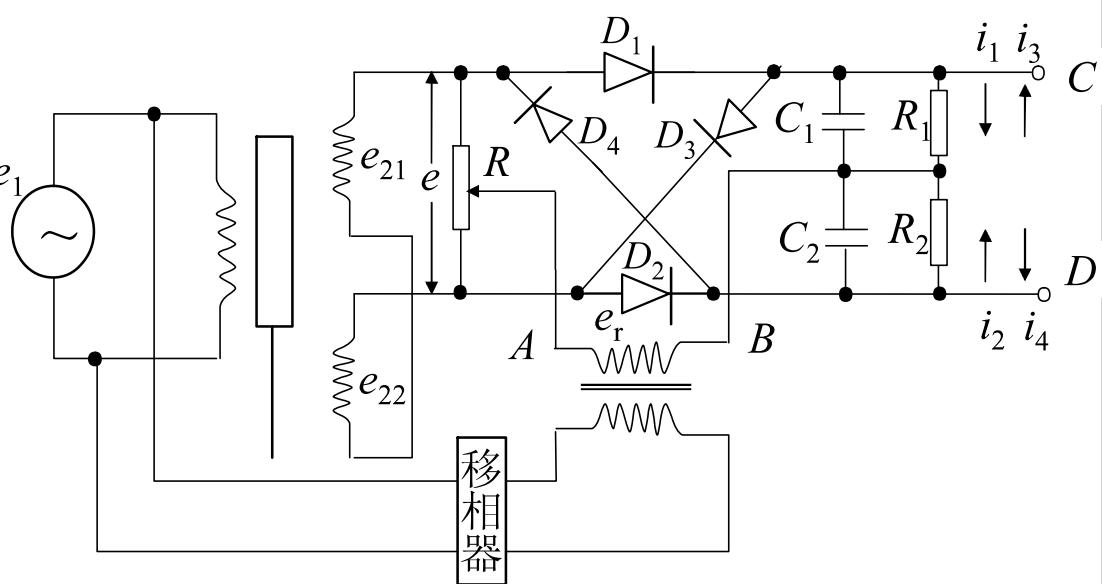



## 4.3 涡流传感器 (*Eddy current sensors*)



根据法拉第电磁感应定律，金属导体置于变化的磁场中或在磁场中作切割磁力线运动时，导体内将产生呈漩涡状流动的感应电流，称之为**电涡流**，这种现象称为**电涡流效应**。

涡流的大小与金属的电阻率  $\rho$ 、磁导率  $\mu$ 、几何尺寸、产生磁场的线圈与金属的距离  $x$ ，线圈的激磁电流及其频率等参数有关。若固定其中的若干参数，就能按涡流的大小测量出另外某一参数。

电涡流式传感器是一种建立在电涡流效应原理上的传感器，它具有结构简单、频率响应宽、灵敏度高、测量线性范围大、抗干扰能力强以及体积较小等一系列优点。电涡流式传感器可以实现振动、位移、尺寸、转速、温度、硬度等参数的非接触测量，并且还可以进行无损探伤。



### 4.3.1 高频反射式电涡流传感器结构和工作原理

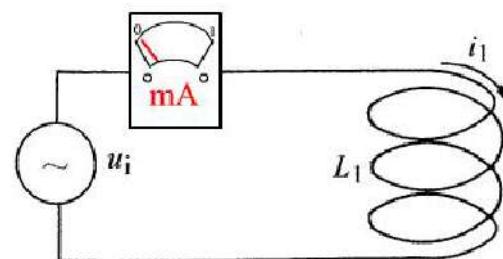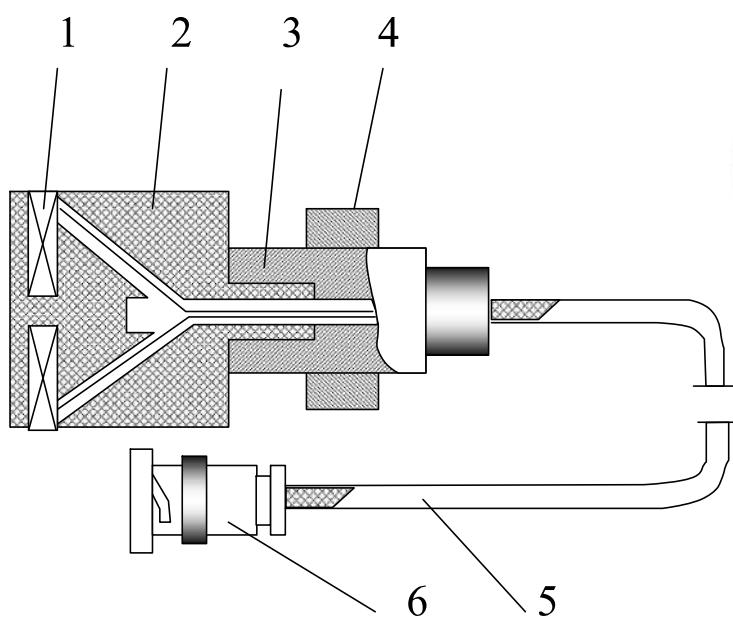

1- 线圈 2 - 框架 3- 衬套  
4 - 支架 5 - 电缆 6 - 插头




## Part A 电感式传感器

测量时线圈的等效阻抗为：


$$Z = R_1 + \frac{\omega^2 M^2}{R_2^2 + \omega^2 L_2^2} R_2 + j\omega \left[ L_1 - \frac{\omega^2 M^2}{R_2^2 + \omega^2 L_2^2} L_2 \right]$$

测量时线圈阻抗随金属导体的电阻率  $\rho$ 、磁导率  $\mu$ 、线圈激励电流的角频率  $\omega$  以及线圈与金属导体的距离  $x$  等参数变化，即：

$$Z = f(\rho, \mu, x, \omega)$$

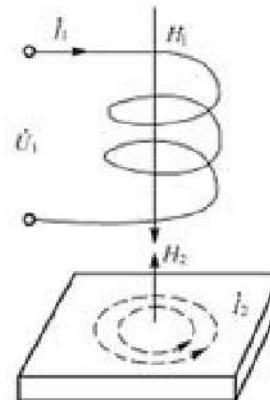

(a) 传感器

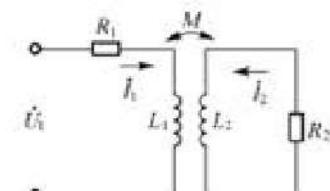

(b) 等效电路


若能控制式中其它参数不变，只改变其中一个参数，这样阻抗就能成为这个参数的单值函数，从而实现该参数的测量。



## Part A 电感式传感器

### 2. 测量电路

#### (1) 调频电路

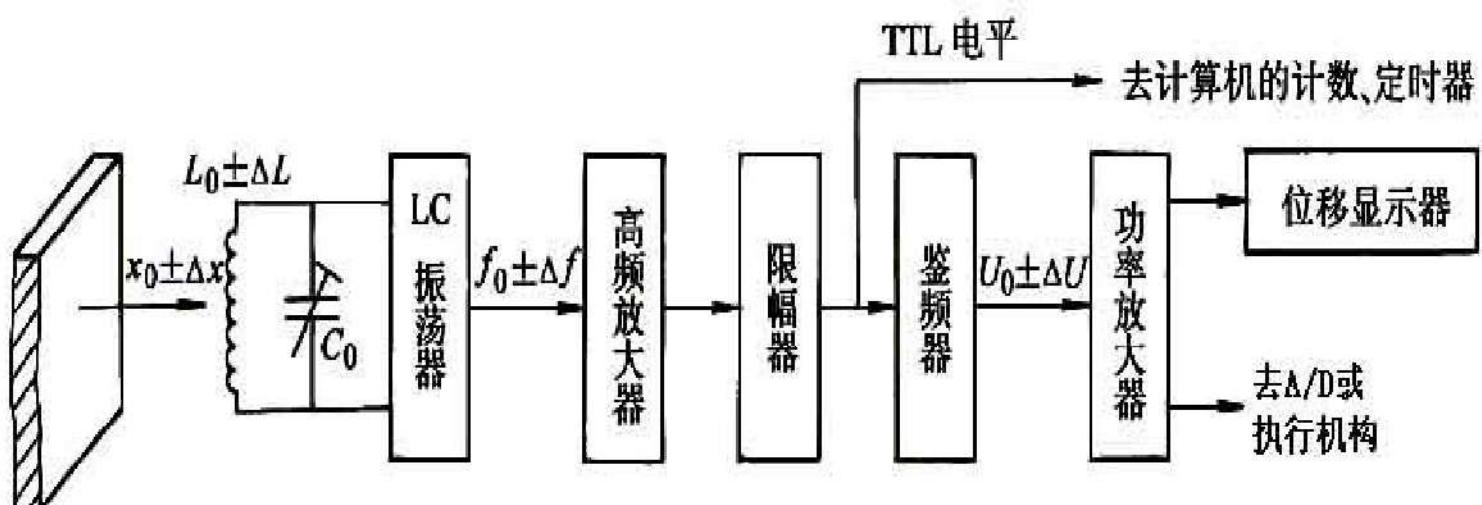


电子工业出版社



## Part A 电感式传感器

### (2) 调幅电路

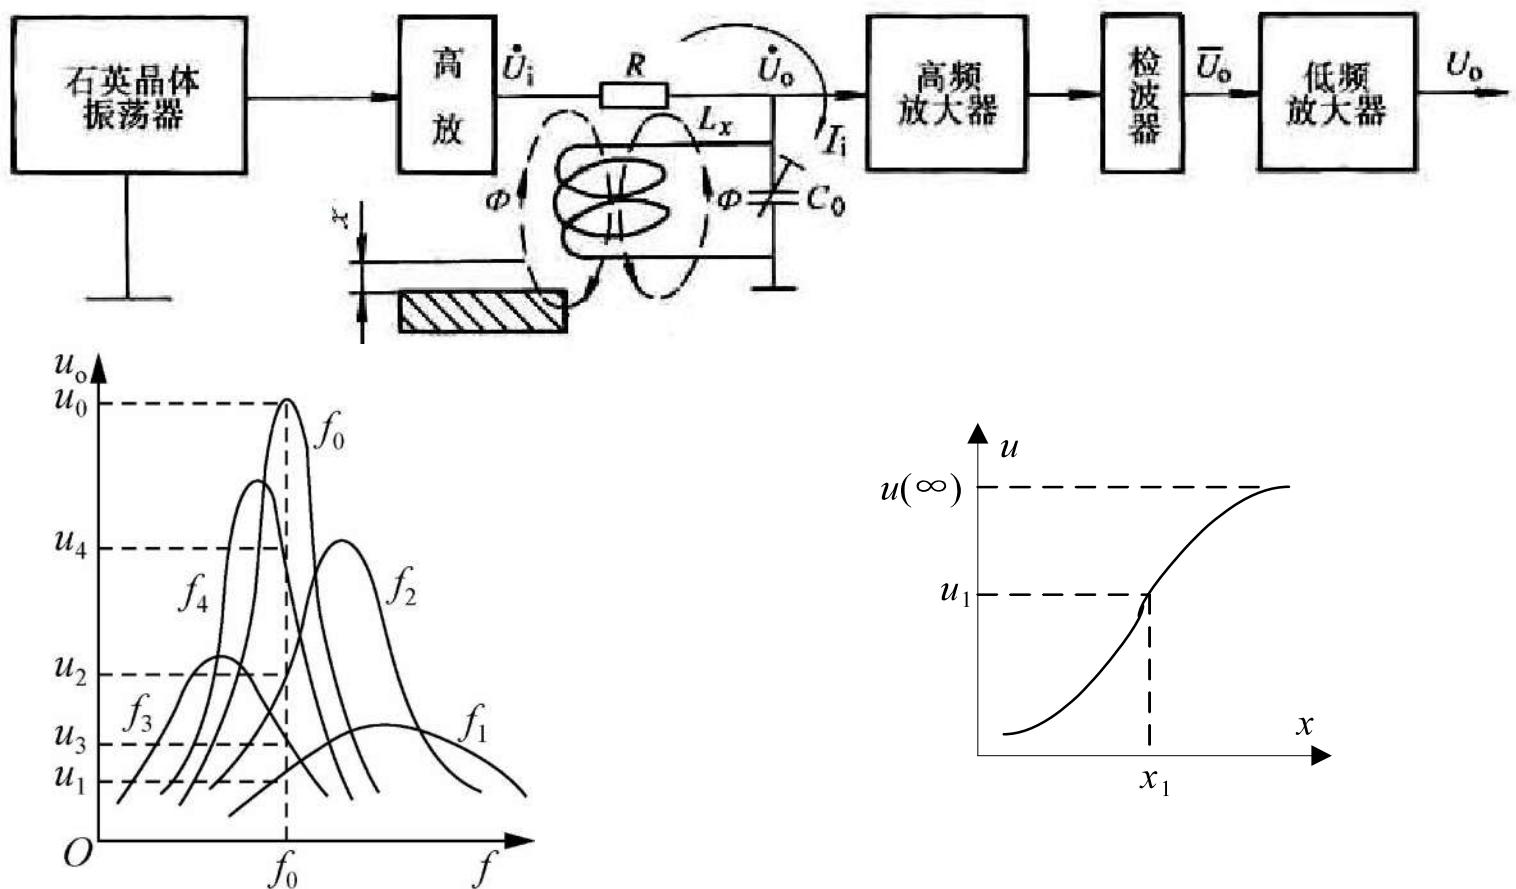

电子工业出版社




## 4.4 感应同步器

感应同步器是利用两个平面形绕组的互感随位置不同而变化的原理制成的用来测直线或转角位移的传感器。测量直线位移的称为长感应同步器，测量转角位移的称为圆感应同步器。感应同步器具有如下优点：


- (1) 具有较高的测量精度和分辨力。目前直线式感应同步器的精度可达 $\pm 1.5\mu\text{m}$ ，分辨力达 $0.05\mu\text{m}$ ；直径300mm的圆感应同步器精度达 $\pm 1''$ ，分辨力达 $0.05''$ 。
- (2) 感应同步器基于电磁感应原理，感应电势仅取决于磁通量的变化率，几乎不受环境因素如温度、油污、尘埃等的影响。
- (3) 工作时无接触摩擦、磨损，使用寿命长，工作可靠，抗干扰能力强，非常适合于恶劣的工作环境，便于维护。
- (4) 直线式感应同步器的测量范围，可以根据需要将若干个定尺接长使用，长度可达20m。
- (5) 工艺性好，成本较低，便于复制和成批生产。



#### 4.4.1 感应同步器的结构和工作原理

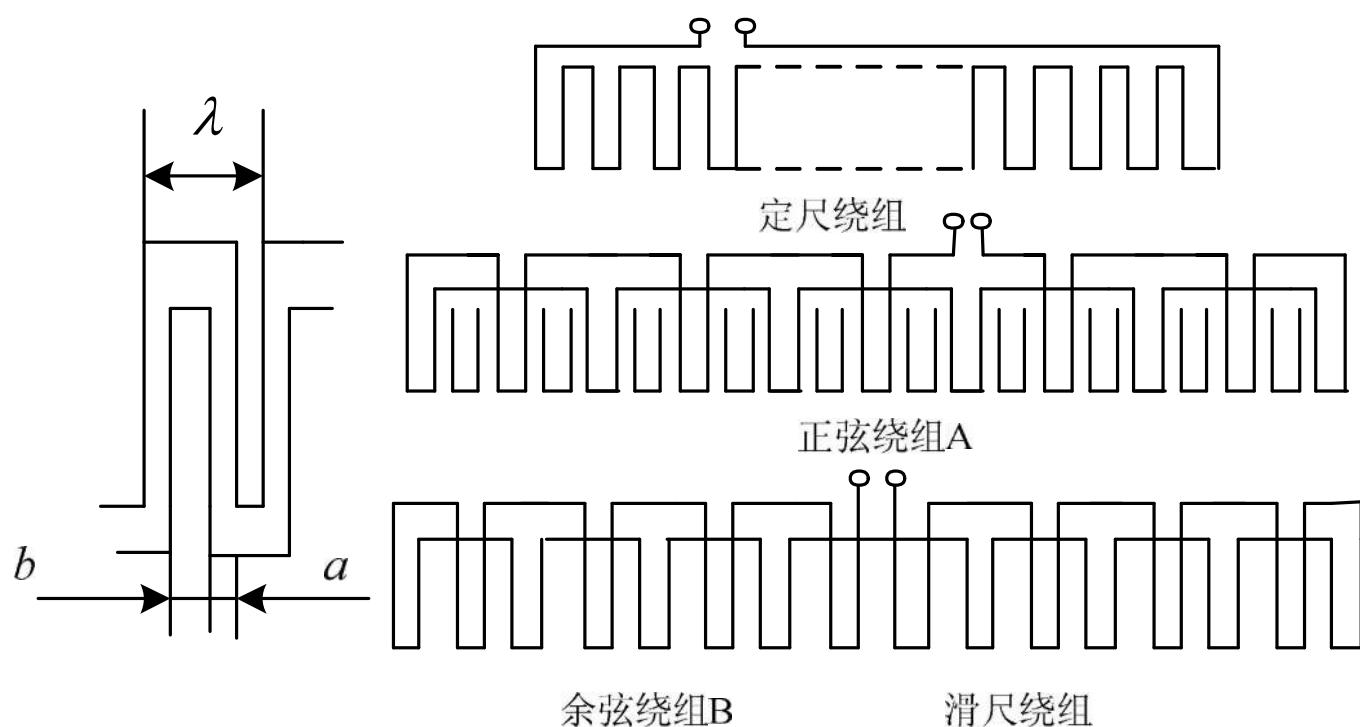


# Part A 电感式传感器

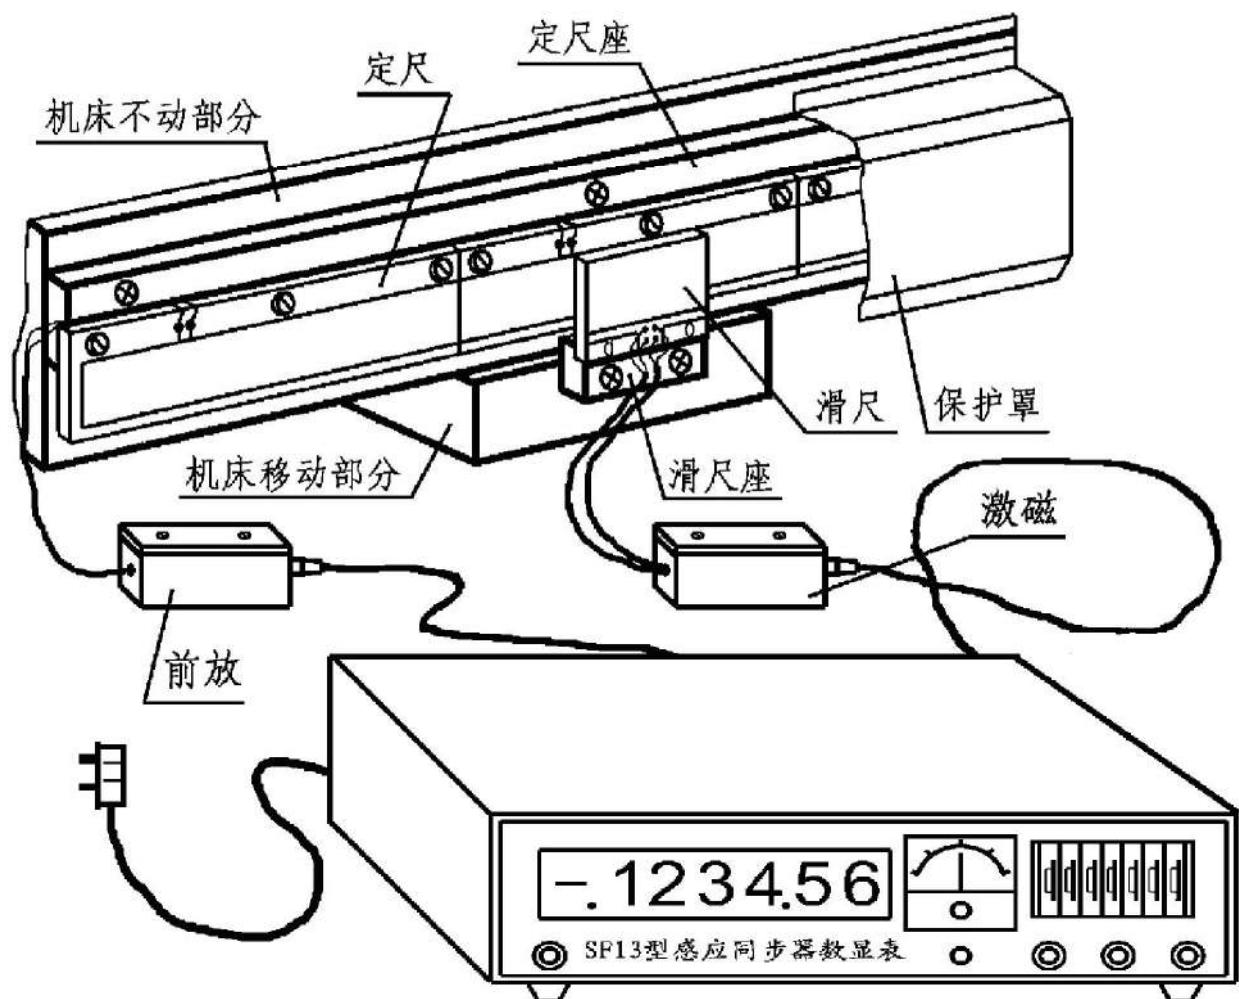





## Part A 电感式传感器

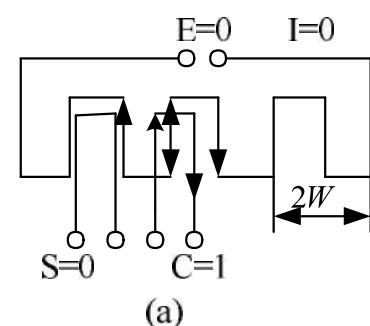


(a)

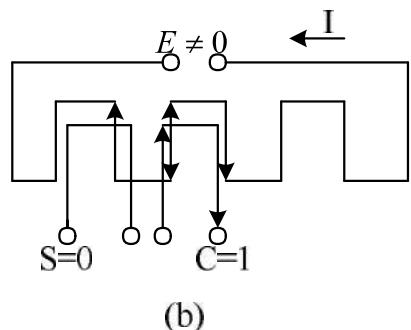


(b)

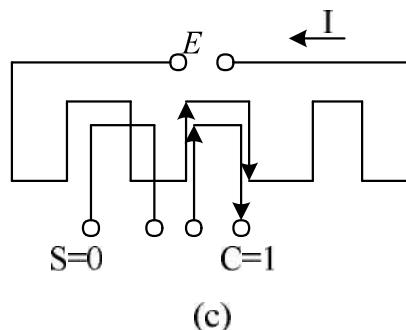


(c)

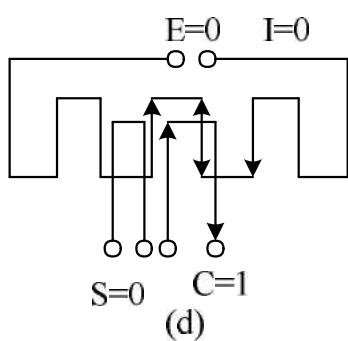

(d)

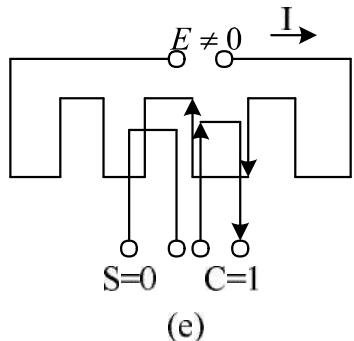

(e)

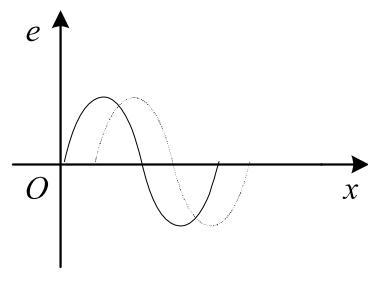

(f)

正、余弦绕组在定尺中  
的感应电动势分别为： $e_s = E_m \sin \theta$   
 $e_c = E_m \cos \theta$  } 式中  $\theta = \pi x / W$



## 4.4.2 感应同步器的信号处理与测量电路

### 1. 鉴相法信号处理

应用时，在滑尺的正、余弦绕组上供给频率相同、相位差的交流激励电压：

$$u_s = U_m \sin \omega t$$

$$u_c = U_m \cos \omega t$$

定尺绕组中感应电动势为滑尺的正、余弦绕组共同产生的，为：

$$e_o = kU_m \sin(\omega t - \theta) = E_m \sin(\omega t - \theta)$$

式中， $\theta = \pi x / W$



## 2. 鉴幅法信号处理

如果滑尺绕组的激励电压分别为

$$\text{正弦绕组: } u_s = U_m \cos \varphi \cos \omega t$$

$$\text{余弦绕组: } u_c = U_m \sin \varphi \cos \omega t$$

式中， $\varphi$ 为激励电压的电相角。

在定子绕组中产生的感应电动势的总和为

$$\begin{aligned} e_o &= e_c + e_s = kU_m \sin \omega t \sin \varphi \cos \theta - kU_m \sin \omega t \cos \varphi \sin \theta \\ &= kU_m \sin(\varphi - \theta) \sin \omega t = E_m \sin(\varphi - \theta) \sin \omega t \end{aligned}$$

调整激励电压的 $\varphi$ 值，使输出感应电动势 $e_0$ 的幅值为零，为此，激励电压的 $\varphi$ 值就反映了感应同步器的相对位置 $\theta$ 。





## 4.5 线位移/尺寸测量基本知识

在机械加工等生产领域，线位移/尺寸测量是最为常见的被测量。尺寸测量大多定义为两点、两线或两面之间的距离，如轴径、孔径、工件的长宽高等。根据尺寸的测量范围又可划分为常规尺寸测量（1mm—1m），大尺寸测量（大于1m）和微小尺寸测量（小于1mm）。随着技术的快速发展以及数控机床的需要，被加工尺寸的在线监测也日趋成熟。加工中测量仪用在进给式工序的加工机床上，如外圆磨床、内圆磨床、珩磨机等，每道工序刀具的进给量均由测得的被加工尺寸的实际大小确定。

线位移测量从物理学定义就是质点在直线方向位置的变化量，就测量值而言，线位移测量与尺寸测量实质是一样的。亦即用于尺寸测量的方法、传感器和仪器大多能用于线位移的测量。



## 4.6 电感式位移传感器

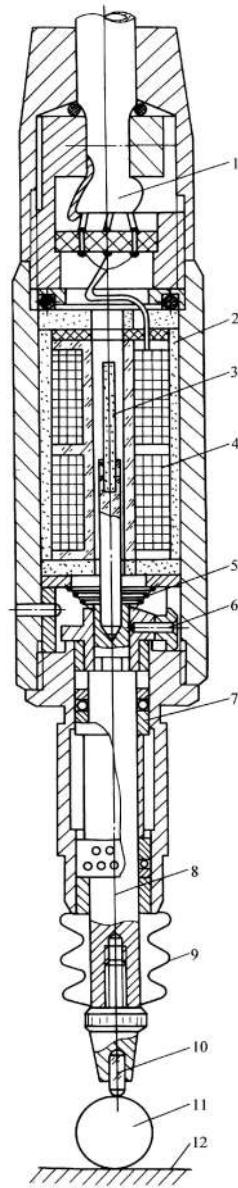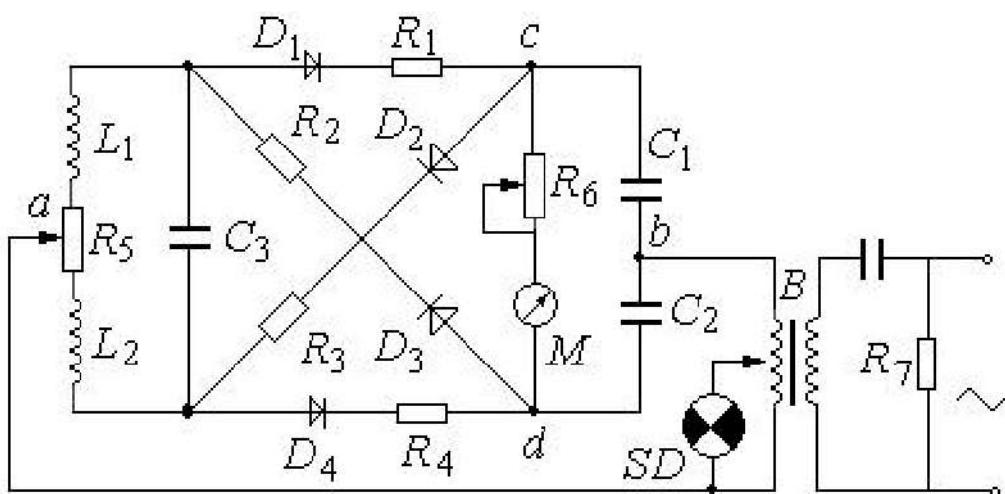

电子工业出版社




## Part B 线位移及尺寸测量传感器

### 电感测微头



济南泰西测控技术有限公司

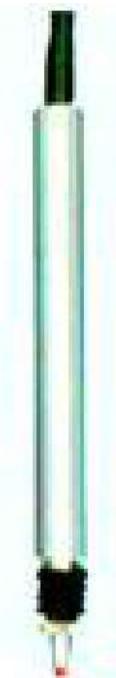


电子工业出版社



电子工业出版社




## 电感式滚柱直径分选装置

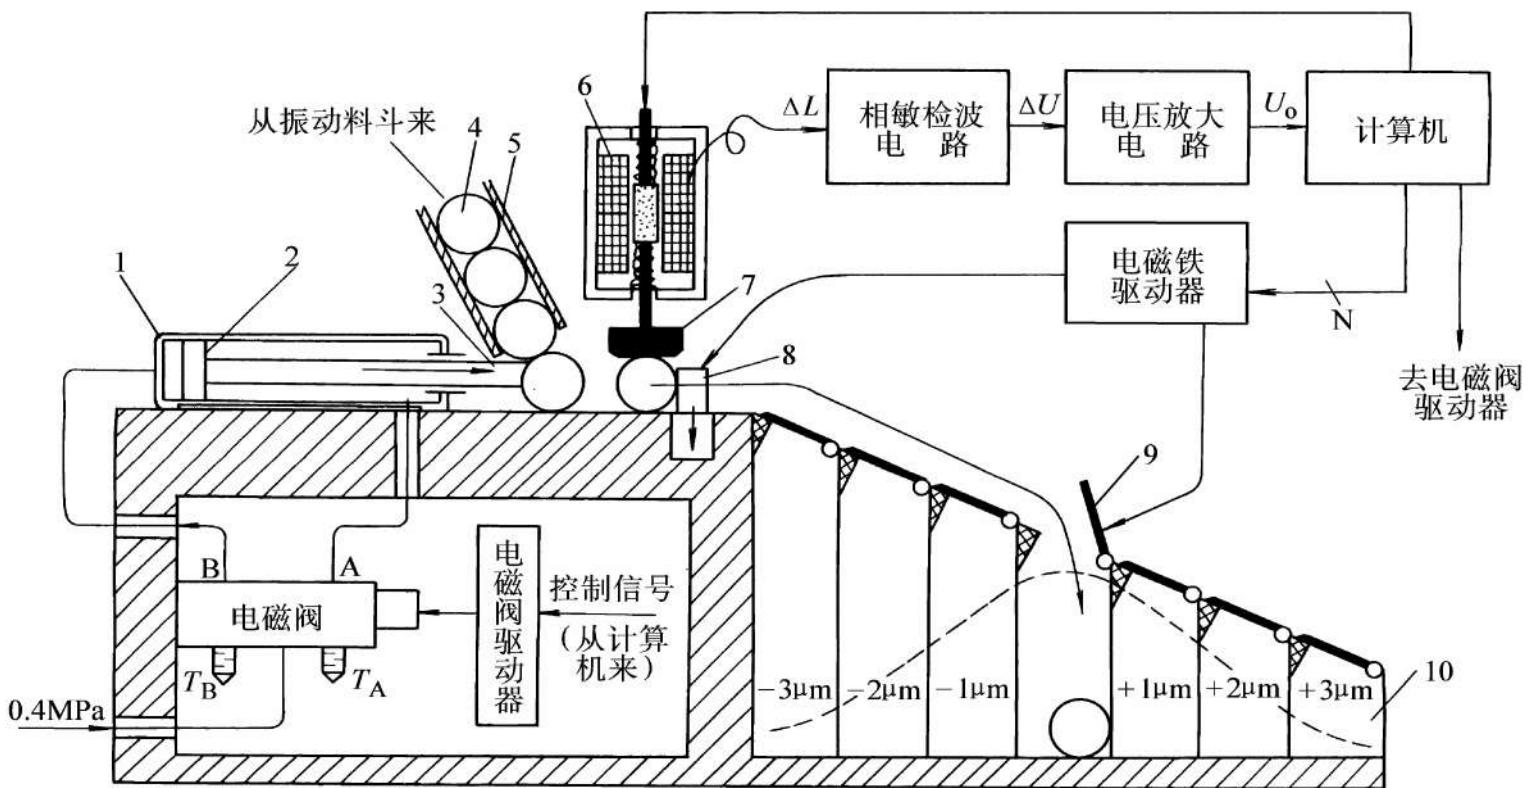

1—气缸 2—活塞 3—推杆 4—被测滚柱 5—落料管 6—电感测微器  
7—钨钢测头 8—限位挡板 9—电磁翻板 10—容器(料斗)




## 变气隙式电感测微仪

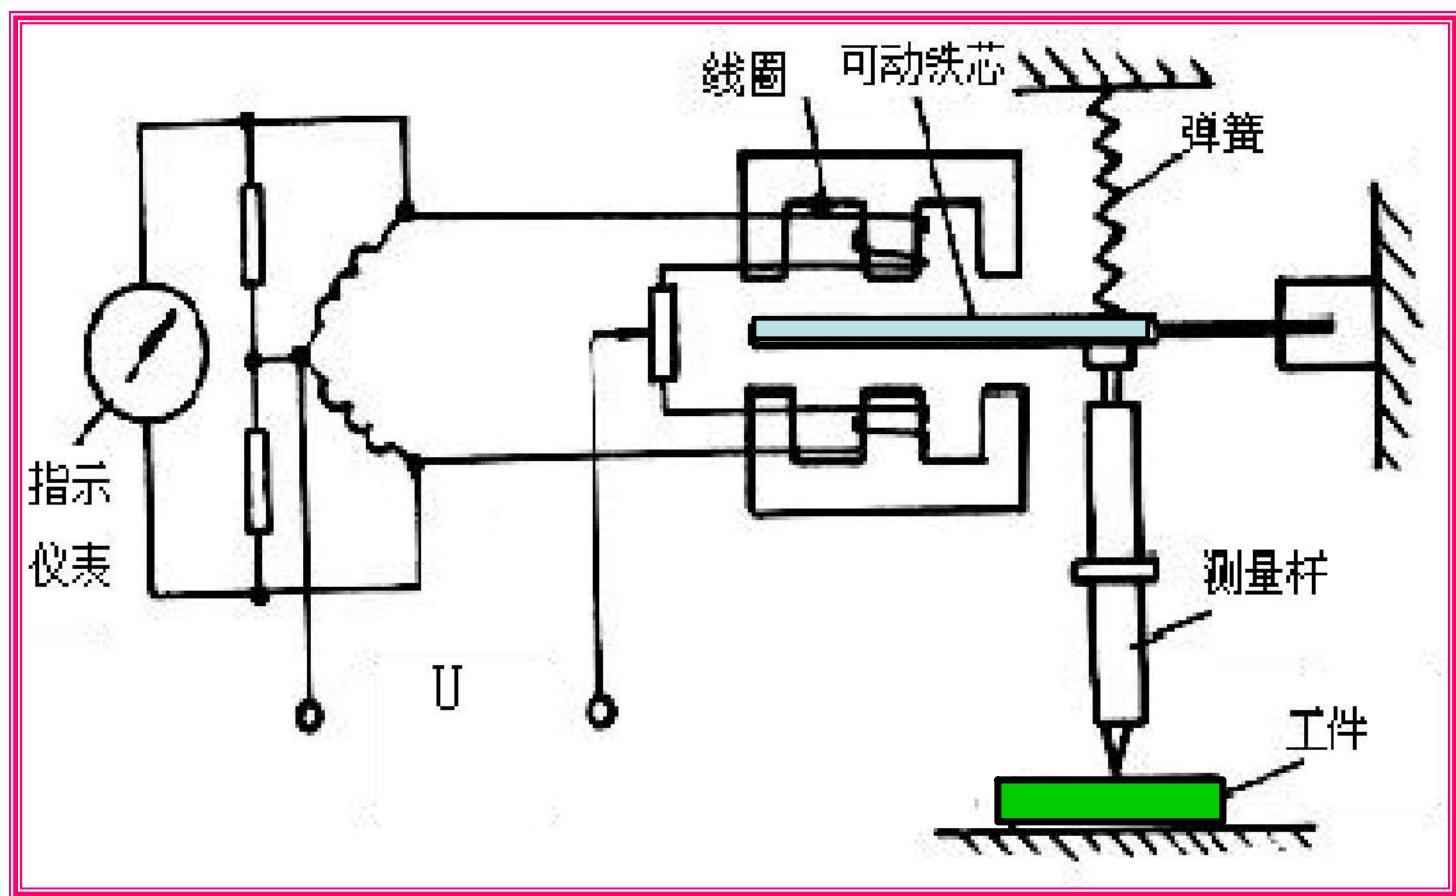

电子工业出版社



## 变气隙式差动压力传感器

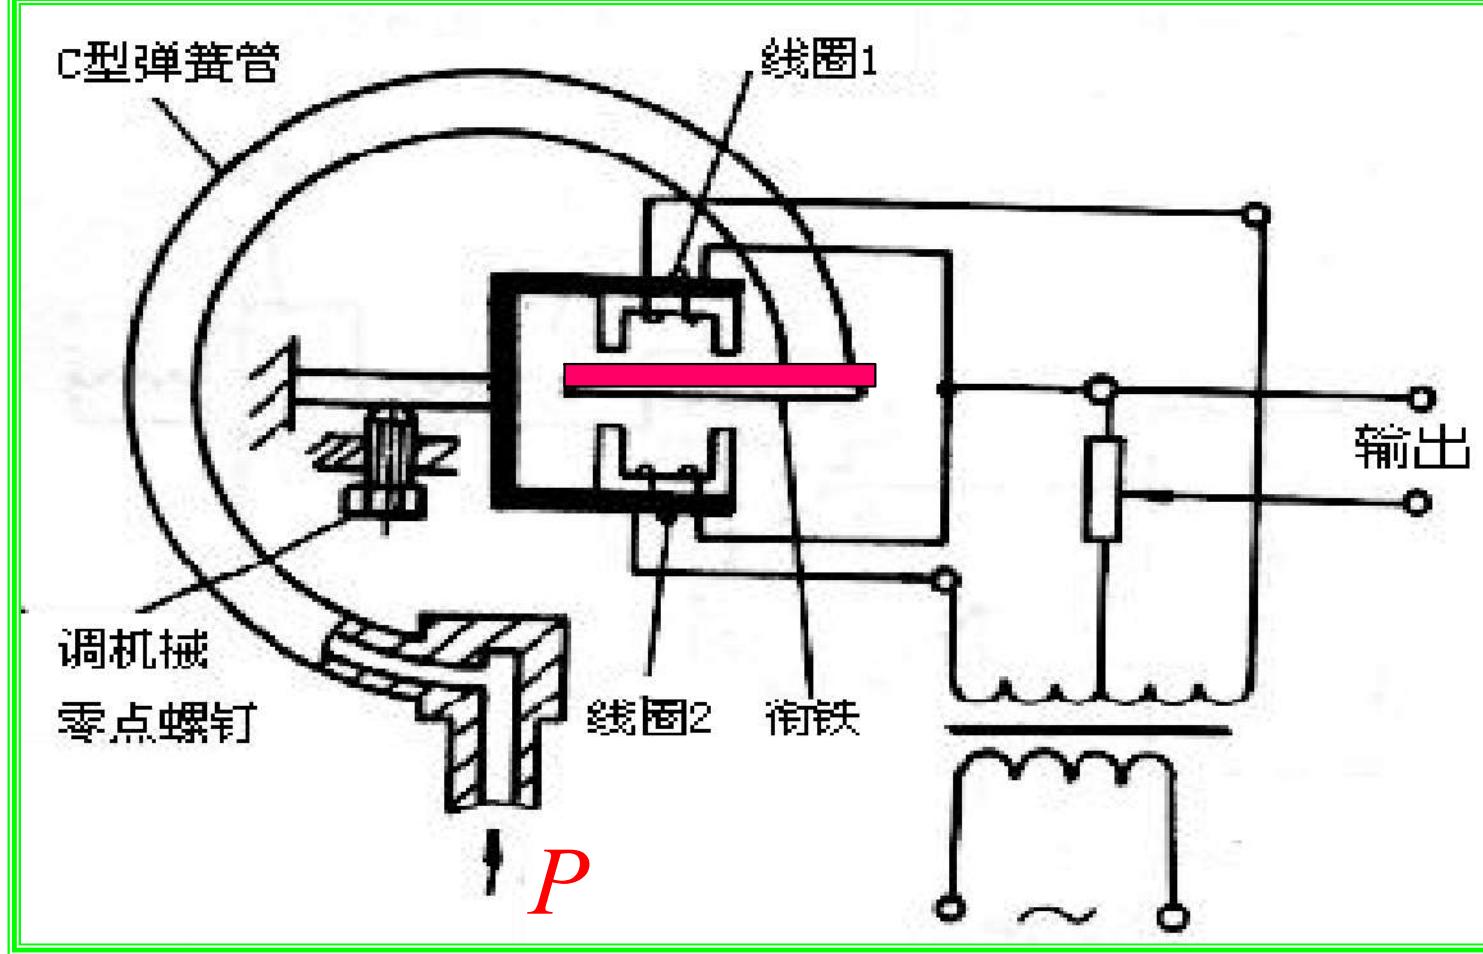


电子工业出版社



## Part B 线位移及尺寸测量传感器

### 微压力变送器

将差动变压器和弹性敏感元件（膜片、膜盒和弹簧管等）相结合，可以组成各种形式的压力传感器。

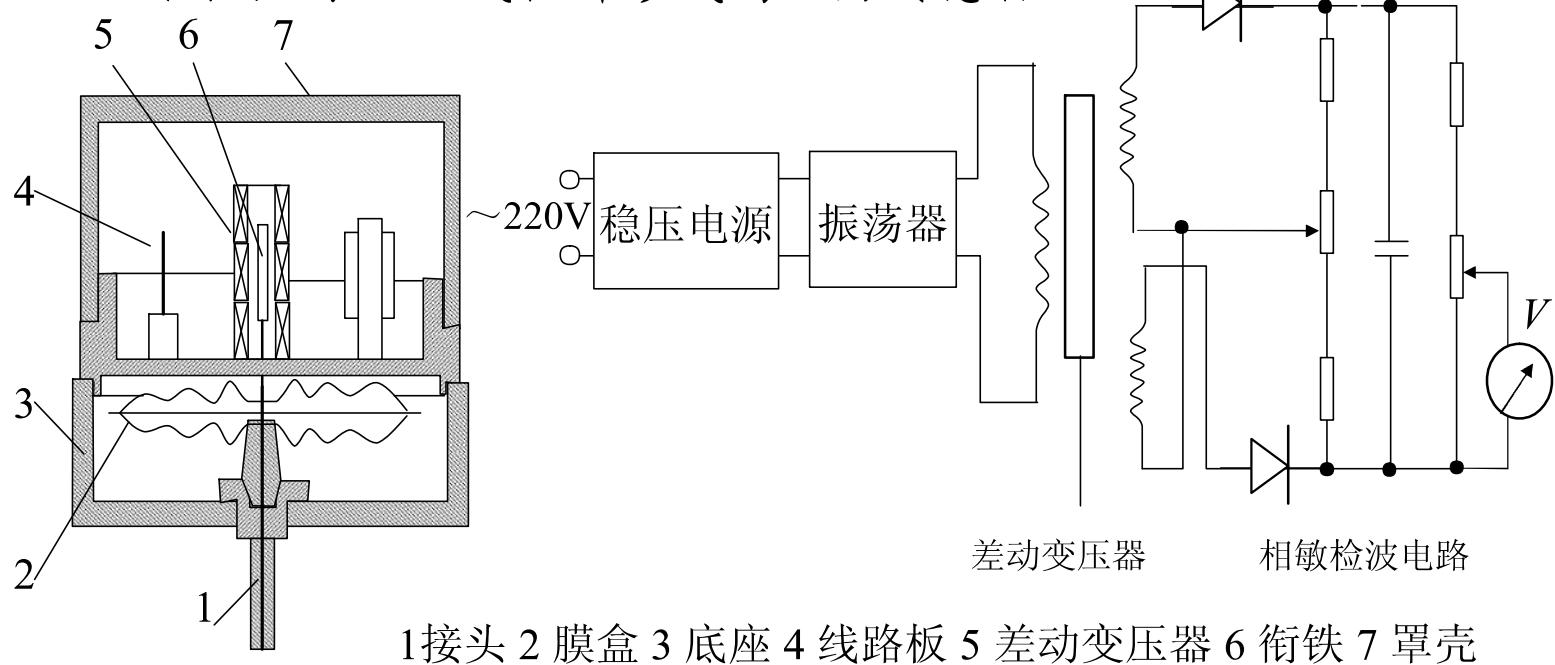


1接头 2 膜盒 3 底座 4 线路板 5 差动变压器 6 衔铁 7 罩壳

这种变送器可分档测量  $(-5 \times 10^5 \sim 6 \times 10^5) \text{ N/m}^2$  压力，输出信号电压为  $(0 \sim 50) \text{ mV}$ ，精度为1.5级。



## 4.7 其它线位移/尺寸测量传感器


### 4.7.1 电容式位移传感器

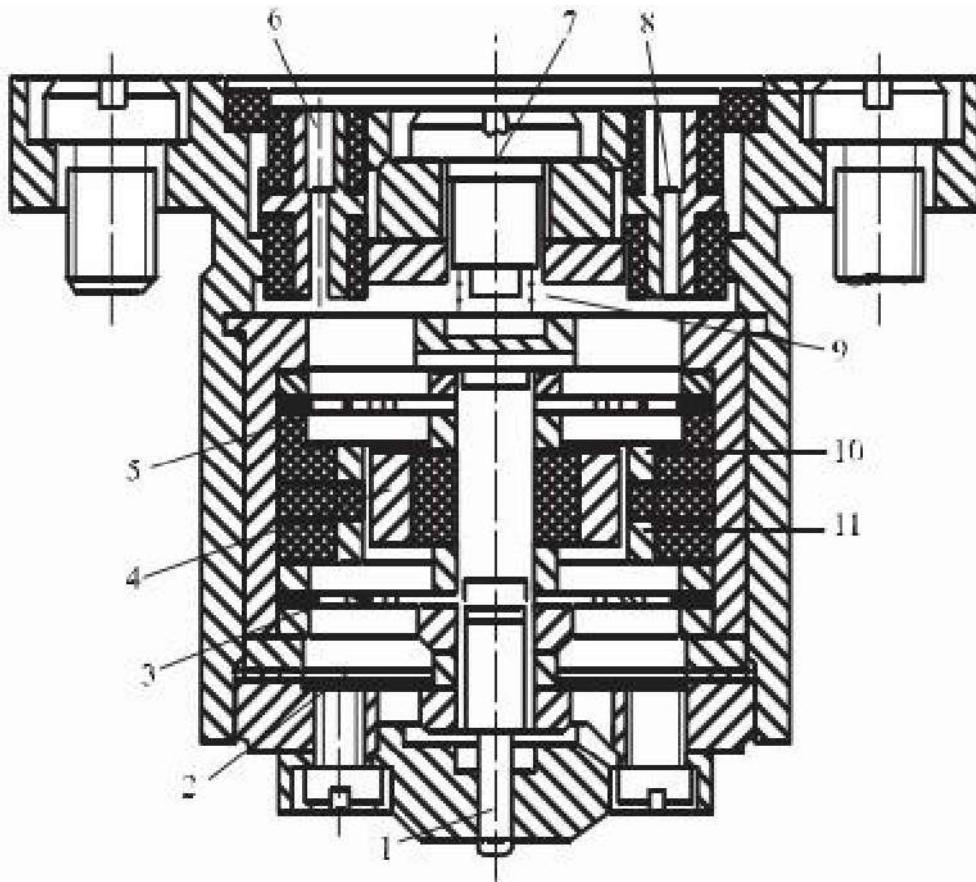



## 4.7.2 大量程位移测量传感器





### 1. 容栅式传感器

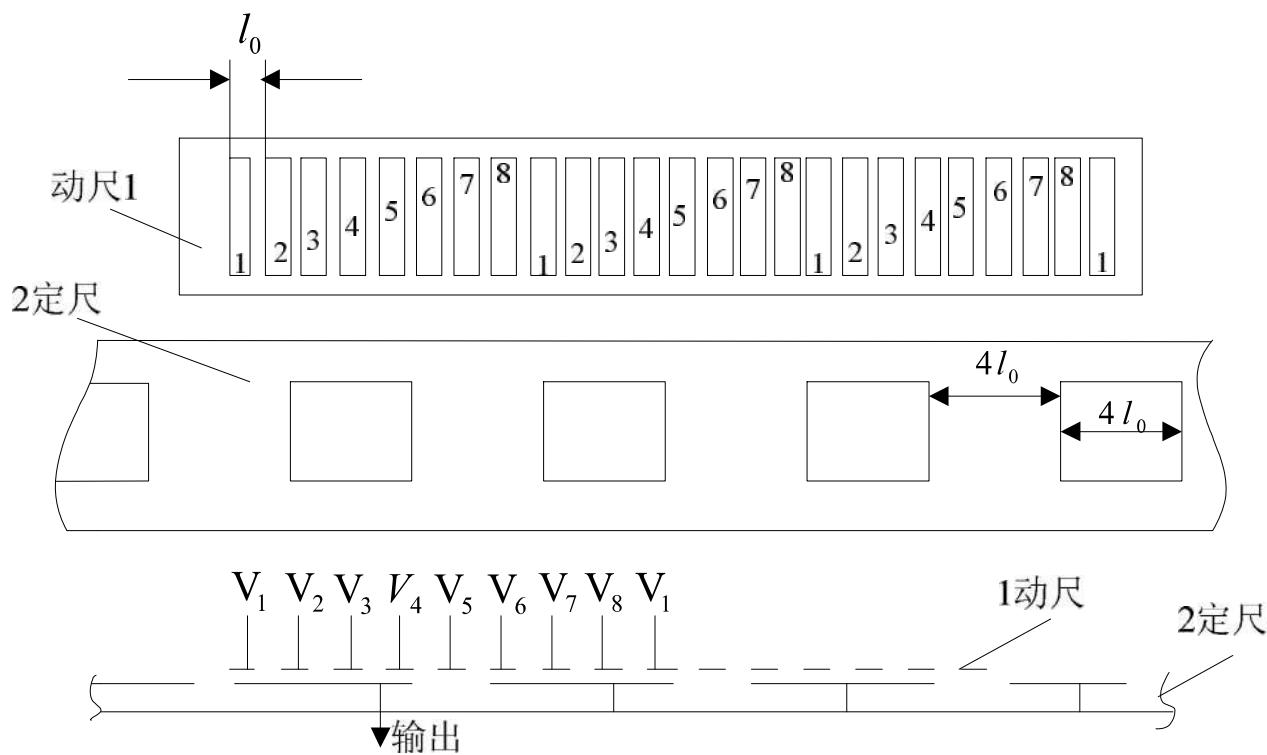




## Part B 线位移及尺寸测量传感器

### (1) 调幅式测量系统

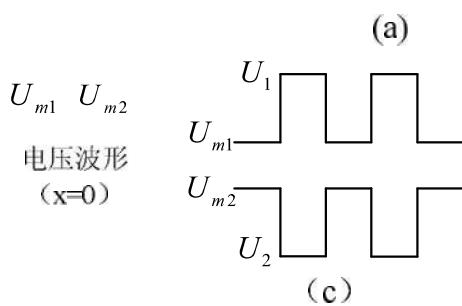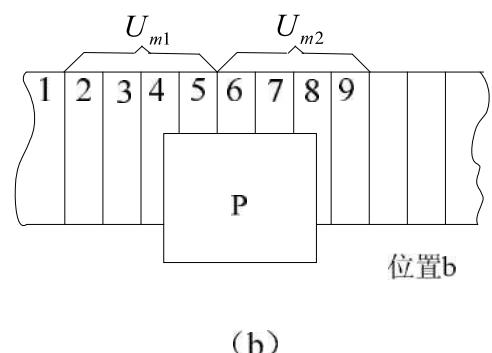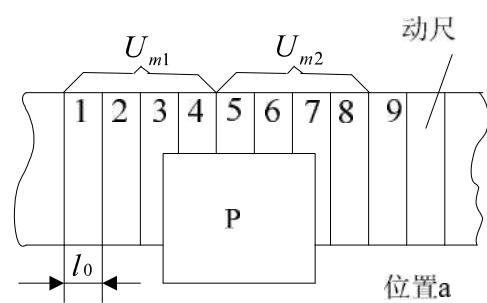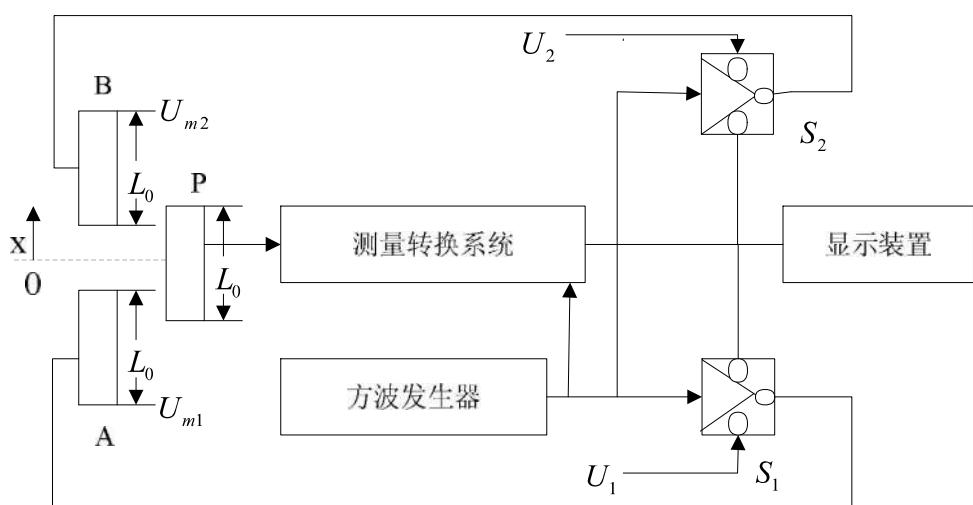




## (2) 调相式测量系统

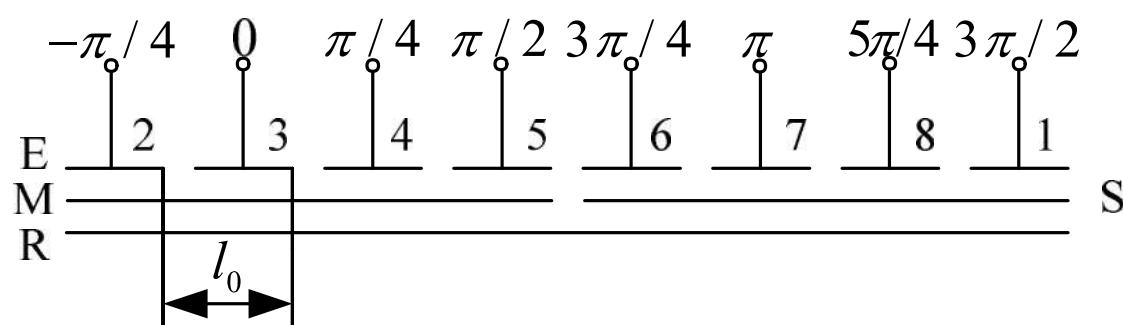

(a)一组电极板的初始位置示意图

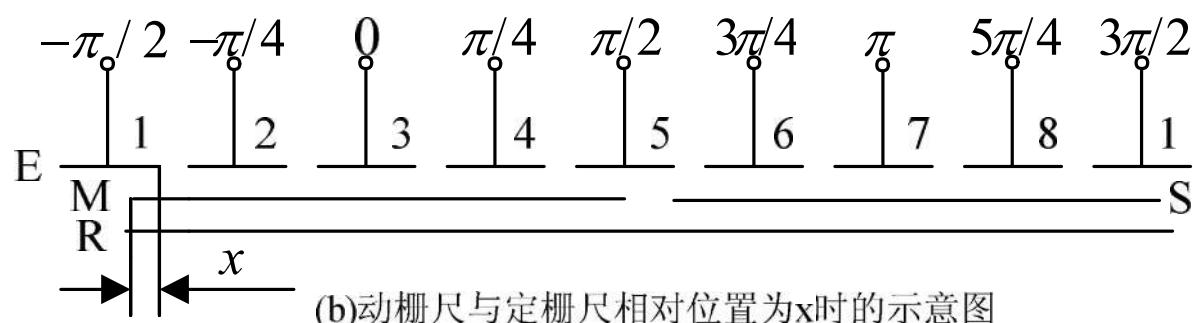




## 2. 磁栅式传感器


磁栅式传感器主要由磁栅和磁头组成。磁栅上录有等间距的磁信号，它是利用磁带录音的原理将等节距的周期变化的电信号（正弦波或矩形波）用录磁的方法记录在磁性尺子或圆盘上而制成的。装有磁栅传感器的仪器或装置工作时，磁头相对于磁栅有一定的相对位置，在这个过程中，磁头把磁栅上的磁信号读出来，这样就把被测位置或位移转换成电信号。

### （1）工作原理和结构

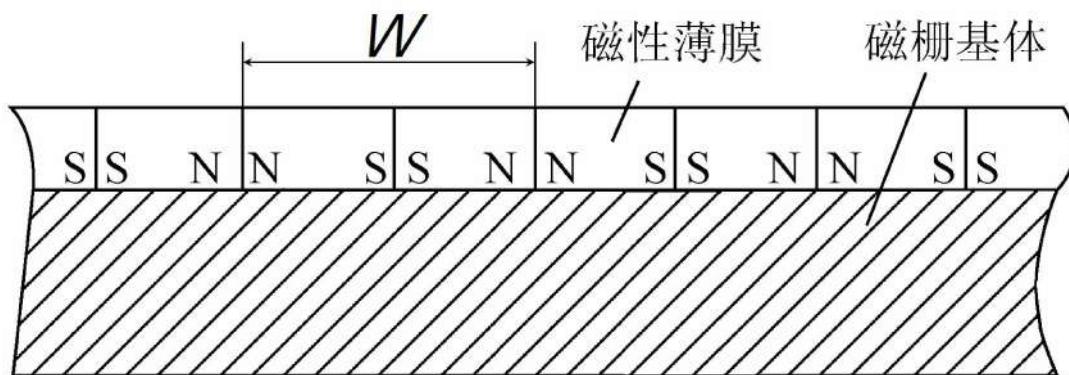





## Part B 线位移及尺寸测量传感器

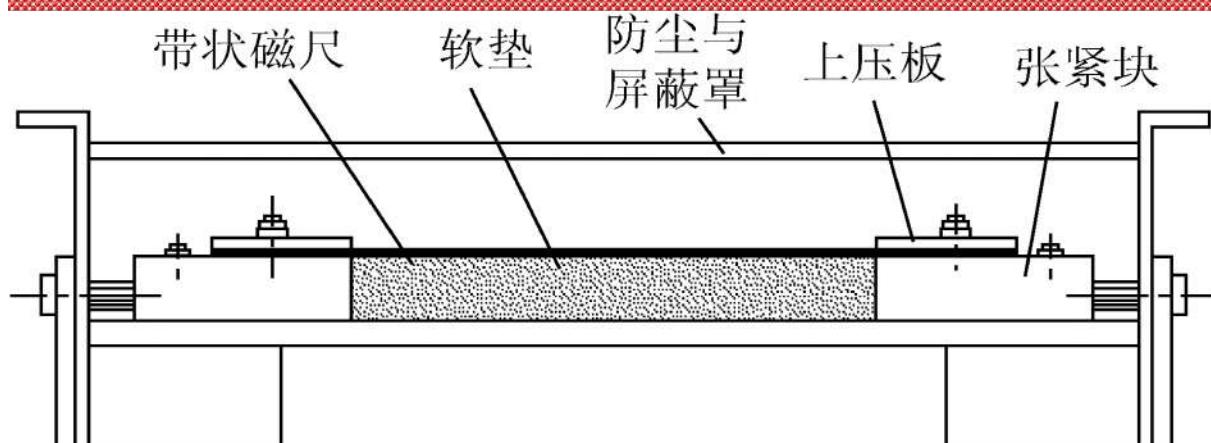


(a) 带型磁栅

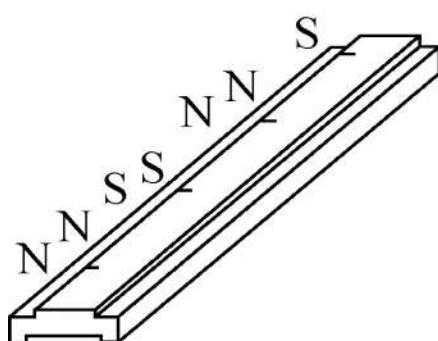

(b) 尺型磁栅

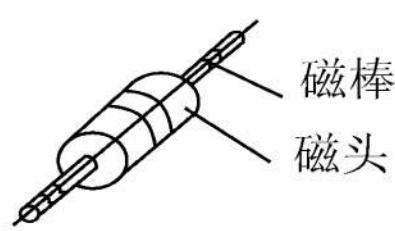

(c) 同轴型磁栅

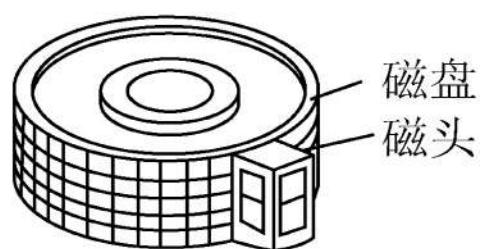

(d) 圆磁栅



## Part B 线位移及尺寸测量传感器

### 磁栅式传感器实物图





电子工业出版社



磁头的作用是读取磁栅上的记录信号，按读取方式不同，磁头可分为动态磁头和静态磁头两种。

### 1) 动态磁头


动态磁头又称速度响应磁头。它由铁镍合金材料制成的铁心和一组线圈组成，如图。

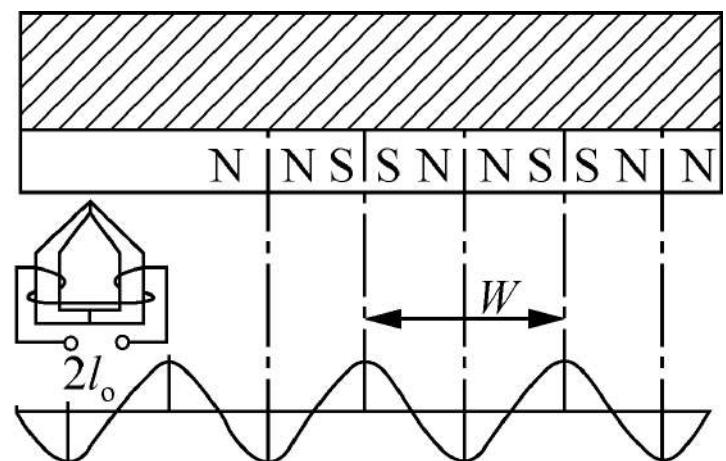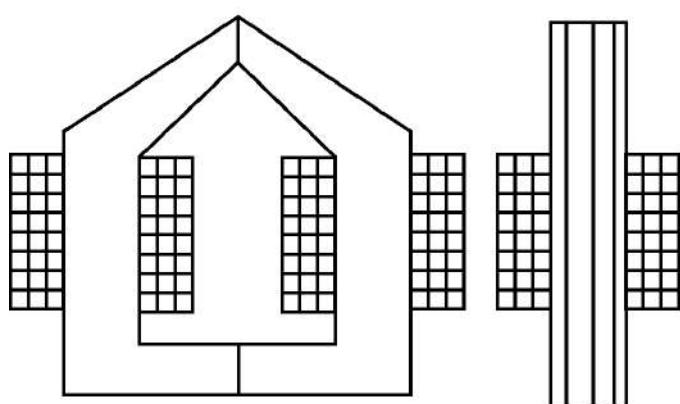



### 2) 静态磁头

静态磁头是一种调制式磁头，又称磁通响应式磁头，它由铁心和两组线圈组成，如图所示。它与动态磁头的根本不同就是在磁头与磁栅之间没有相对运动的情况下也有信号输出。

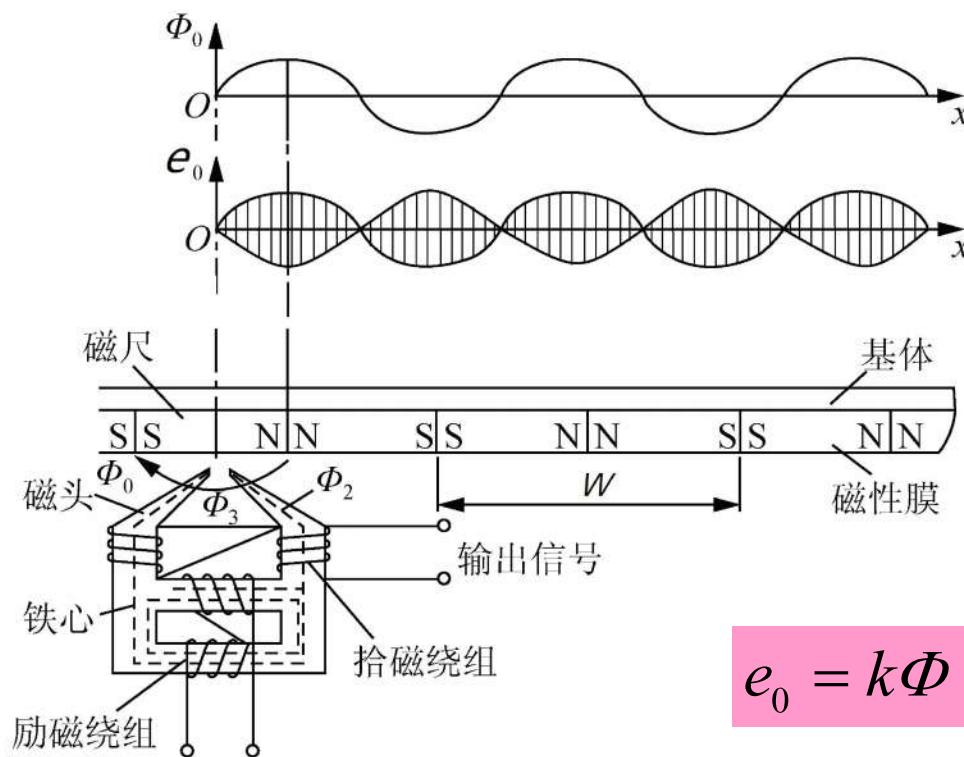

$$e_0 = k\Phi_m \sin(2\pi x/W) \cos 2\omega t$$



## (2) 磁栅式传感器的信号处理方法

动态磁头只有一个磁头和一组线圈，利用磁栅与磁头间以一定速度的相对移动读出磁栅上的信号，将此信号进行处理后使用。检测电路也较为简单。

静态磁头在实际应用中总是成对使用，即用两个间距为的磁头，其中 $n$ 为正整数，为磁信号节距，也就是两个磁头布置成在空间相差 $90^\circ$ 。其信号处理方式分为鉴幅和鉴相型两种，其中鉴相型信号处理方式应用广泛，

将一组磁头的励磁信号移相 $45^\circ$ （或把其输出信号移相 $90^\circ$ ），则两磁头输出电压分别为

$$e_1 = U_m \sin(2\pi x / W) \cos 2\omega t$$

$$e_2 = U_m \cos(2\pi x / W) \sin 2\omega t$$



两电压相加得总输出电压为

$$e_0 = e_1 + e_2 = U_m \sin(2\pi x/W + 2\omega t)$$

输出信号是一个幅值不变、相位随磁头与磁栅相对位置而变化的信号，可由鉴相型检测电路测量出来。

